



# 激光振镜运动控制器


## ZMC420SCAN

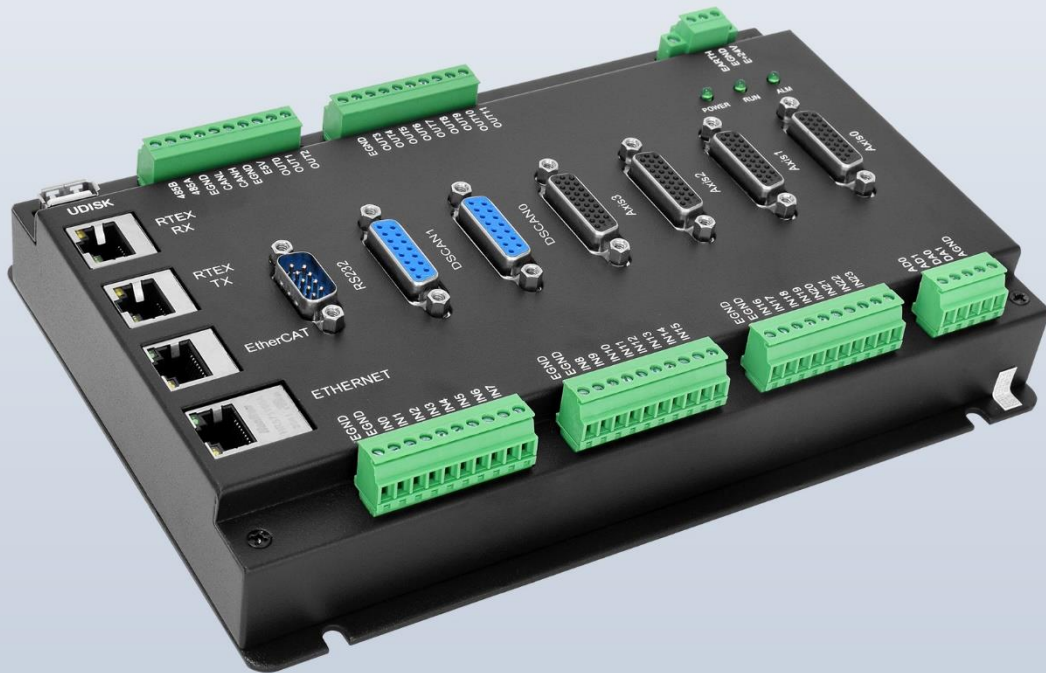


机器视觉运动  
控制一体机

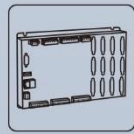

运动控制器

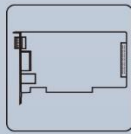

运动控制卡

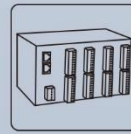

IO扩展模块



人机界面

## 前言

# Zmotion®

运动控制器提供丰富的接口，具有优良的运动控制性能，可以满足各种项目的扩展需求。

本手册介绍了产品的安装、接线、接口定义和操作说明等相关内容。

本手册版权归深圳市正运动技术有限公司所有，在未经本公司书面授权的情况下，任何人不得翻印、翻译和抄袭本手册中的任何内容。前述行为均将构成对本公司手册版权之侵犯，本司将依法追究其法律责任。

涉及 ZMC 控制器软件的详细资料以及每个指令的介绍和例程，请参阅 ZBASIC 软件手册。

本手册中的信息资料仅供参考。由于改进设计和功能等原因，正运动公司保留对本资料的最终解释权！内容如有更改，恕不另行通知！

**调试机器要注意安全！**

**请务必在机器中设计有效的安全保护装置，并在软件中加入出错处理程序，否则所造成的损失，本公司没有义务或责任对此负责。**

为了保证产品安全、正常、有效的使用，请您务必在安装、使用产品前仔细阅读本产品手册。

## 更新记录

产品型号：ZMC420SCAN 激光振镜运动控制器				
文件名	版本号	版本（更改）说明	更新日期	更改人
用户手册	V1.5	1. 增加型号信息，工作环境 2. 增加各个端子和接口的规格接线和基本使用方法 3. 增加网口说明 4. 增加扩展模块资源映射 5. 增加编程软件使用方法 6. 增加版权声明、安全注意事项、运行与维护及售后服务说明内容	2023/2/28	xcx

## 安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读使用说明并正确理解安全注意事项的相关信息。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能导致设备损坏，或者人员受伤，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

## 安全等级定义

按等级可分为“**危险**”、“**注意**”。如果没有按要求操作，可能会导致中度伤害、轻伤及设备损伤的情况。

请妥善保管本指南以备需要时阅读，并请务必将本手册交给最终用户。

安装	
 <b>危险</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 控制器拆卸时，系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作，否则可能造成设备误操作或损坏设备；</li> <li>◆ 禁止在以下场合使用：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所；暴露于高温、结露、风雨的场合；有振动、冲击的场合；电击、火灾、误操作也会导致产品损坏和恶化。</li> </ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 安装时避免金属屑和电线头掉入硬件电路板内；</li> <li>◆ 安装后保证其硬件电路板上没有异物；</li> <li>◆ 安装时，应使其与安装架紧密牢固；</li> <li>◆ 如果控制器安装不当，可能导致误操作、故障及火灾。</li> </ul>
配线	
 <b>危险</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 设备外部配线的规格和安装方式应符合当地配电法规要求；</li> <li>◆ 在配线作业时，应将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作；</li> <li>◆ 配线作业结束后进行通电、运行时，必须安装产品附带的端子；</li> <li>◆ 线缆端子应做好绝缘，确保线缆安装到端子台后，线缆之间的绝缘距离不会减少。</li> </ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 安装时避免金属屑和电线头掉入硬件电路板内；</li> <li>◆ 电缆连接应在对所连接的接口的类型进行确认的基础上正确地进行；</li> <li>◆ 应确认压入端子的线缆接触良好；</li> <li>◆ 请勿把控制线及通信电缆与主电路或动力电源线等捆扎在一起，走线应相距 100 mm 以上，否则噪声可能导致误动作。</li> <li>◆ 如果控制器安装不当，可能会导致触电或设备故障、误动作；</li> </ul>

## 目录

第一章	产品信息	1
1.1	产品简介	1
1.2	功能特点	1
1.3	系统框图	1
1.4	硬件安装	2
第二章	产品规格	4
2.1	基本规格	4
2.2	订货信息	4
2.3	接口定义	4
2.4	工作环境	6
第三章	接线、通讯设定及组网	7
3.1	电源输入	7
3.1.1	电源规格	7
3.2	RS485、CAN 通讯接口	7
3.2.1	RS485、CAN 通讯规格和接线	7
3.2.2	基本使用方法	9
3.3	RS232 串口	10
3.3.1	RS232 通讯接口规格及接线	10
3.3.2	基本使用方法	11
3.4	IN 数字量输入、单端编码器、高速锁存端口	11
3.4.1	数字输入规格及接线	13
3.4.2	基本使用方法	13
3.5	OUT 数字量输出、PWM 端口、单端脉冲、硬件比较输出	14
3.5.1	数字输出规格及接线	15
3.5.2	基本使用方法	16
3.6	AD/DA 模拟量输入/输出	16
3.6.1	模拟量输入/输出规格及接线	17
3.6.2	基本使用方法	17
3.7	U 盘接口	18
3.8	ETHERNET 网口	18
3.9	RTEX 总线接口	19

3.9.1	RTEX 总线接口规则及接线 .....	19
3.10	EtherCAT 总线接口 .....	20
3.11	AXIS 差分脉冲轴接口 .....	22
3.11.1	AXIS 接口信号规格及接线 .....	23
3.11.2	基本使用方法 .....	25
3.12	DSCAN 振镜轴接口 .....	26
3.12.1	DSCAN 振镜接口规格及接线 .....	27
3.12.2	基本使用方法 .....	27
第四章	扩展模块 .....	29
4.1	CAN 总线扩展 .....	29
4.1.1	CAN 总线扩展接线 .....	29
4.1.2	CAN 总线扩展资源映射 .....	30
4.2	EtherCAT 总线扩展 .....	32
4.2.1	EtherCAT 总线扩展接线 .....	33
4.2.2	EtherCAT 总线扩展资源映射 .....	34
第五章	编程与应用 .....	35
5.1	ZDevelop 软件使用 .....	35
5.2	PC 上位机编程应用 .....	39
第六章	运行与维护 .....	42
6.1	定期检查与维护 .....	42
6.2	常见问题 .....	43
第七章	售后服务 .....	45

## 第一章 产品信息

### 1.1 产品简介

ZMC 是正运动技术推出的网络运动控制器型号简称。

ZMC4 系列支持正运动 XPLC 的功能，可以通过网络来做组态显示。

ZMC420SCAN 系列激光振镜运动控制器是一款集成了激光控制、振镜控制、总线轴/脉冲轴控制的独立式运动控制器。控制器本身支持两组 XY 振镜和最多支持 20 轴的复杂的连续轨迹控制需求，可实现振镜轴、总线轴、脉冲轴的混合插补。


ZMC4 系列高性能多轴运动控制器可用于机器人(SCARA、Delta、6 关节)、电子半导体设备(检测类设备、组装类设备、锁附类设备、焊锡机)、点胶设备、非标设备、印刷包装设备、纺织服装设备、舞台娱乐设备、医疗设备、流水线等应用场合。

### 1.2 功能特点

- ◆ 最多支持 20 轴运动控制。
- ◆ 脉冲输出模式：脉冲/方向或双脉冲或正交脉冲。
- ◆ 两组激光振镜接口，支持 XY2-100 协议。
- ◆ 支持编码器位置测量，可以配置为手轮输入模式。
- ◆ 每轴最大输出脉冲频率 10MHz
- ◆ 支持 CAN 和 EtherCAT 扩展 IO，最多可扩展到 4096 个隔离输入和 4096 个隔离输出。
- ◆ 轴正负限位信号口/原点信号口可以随意配置为任何输入输出。
- ◆ 通用数字输出最大输出电流可达 300mA，可直接驱动部分电磁阀。
- ◆ EtherCAT 接口、RTEX 接口、RS232 接口、RS485 接口、U 盘接口、以太网接口。
- ◆ 支持最多 20 轴直线插补、任意圆弧插补、螺旋插补、样条插补。
- ◆ 支持脉冲轴/总线轴/振镜轴混合插补。
- ◆ 支持电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、同步跟随、虚拟轴等功能。
- ◆ 支持硬件比较输出(HW\_PSWITCH2)，硬件定时器，运动中精准输出。
- ◆ 支持脉冲闭环，螺距补偿等功能。
- ◆ 支持 ZBasic 多文件多任务编程
- ◆ 多种程序加密手段，保护客户的知识产权。
- ◆ 掉电检测，掉电存储。


### 1.3 系统框图

系统框图如下图所示：

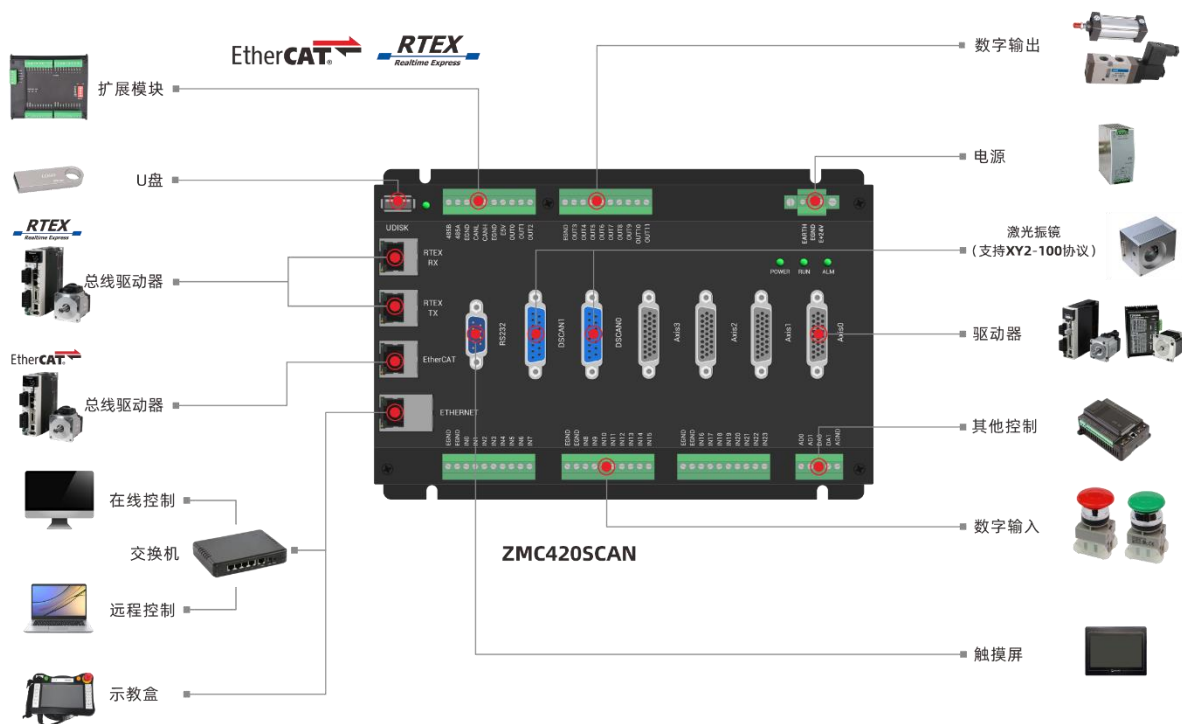

## 1.4 硬件安装

ZMC420SCAN 总线振镜运动控制器采用螺钉固定的水平安装方式，每个控制器应安装 4 个螺钉进行紧固。(单位：mm 安装孔直径：4.5mm)

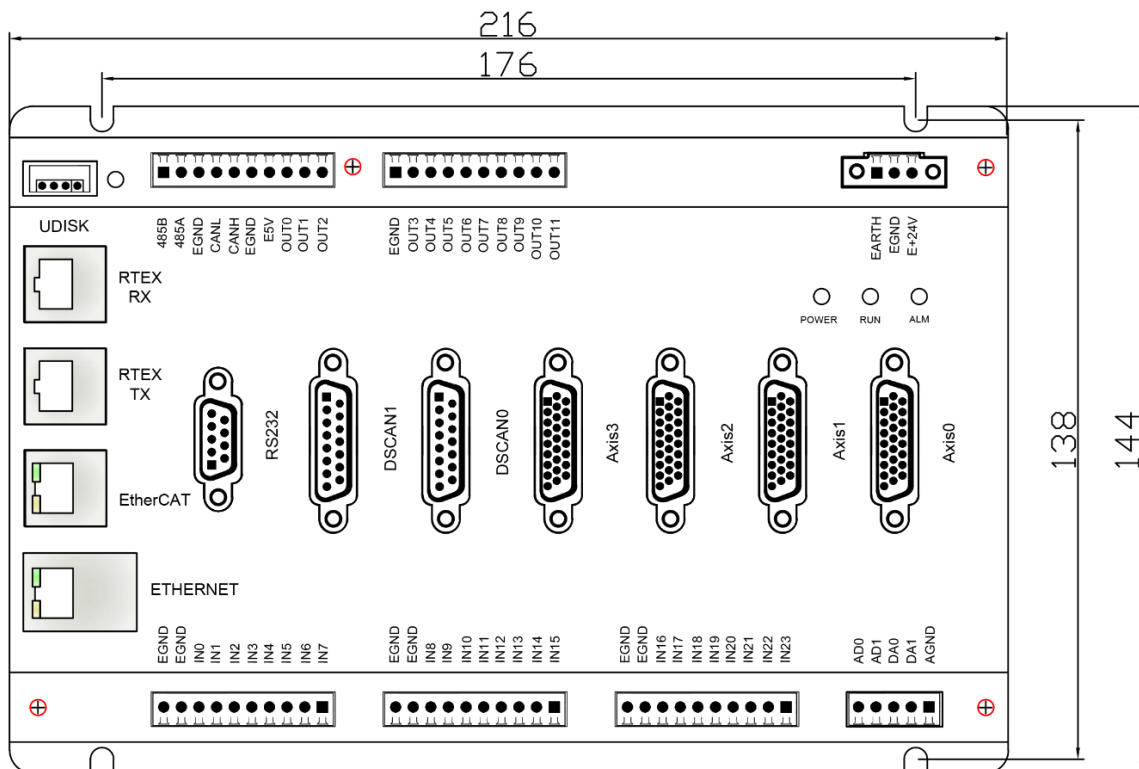

**安装注意:**

- 只有受过电气设备相关培训、具有电气知识的专业人员才能操作，严禁非专业人员操作！
- 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项！
- 安装前，请确保产品处于断电状态；
- 请勿拆解模块，否则可能损坏机器；
- 避免阳光直射安装；
- 为了利于通风以及控制器的更换，控制器上下部分与安装环境及周边部件之间应留出 2-3cm；
- 考虑到对控制器的方便操作及维护，请勿将控制器安装在以下场所：
  - a) 周边环境温度超出-20℃-60℃范围的场所
  - b) 周边环境湿度超出 10%-95%（非凝结）范围的场所
  - c) 有腐蚀性气体、可燃性气体的场所
  - d) 灰尘、铁粉等导电性的粉末、油雾、盐分、有机溶剂较多的场所



## 第二章 产品规格


### 2.1 基本规格

项目	描述
型号	ZMC420SCAN
基本轴数	20
最多扩展轴数	20
基本轴类型	EtherCAT/RTEX/本地脉冲轴/振镜轴
数字 IO 数	通用 IO: 24 路输入, 12 路输出 轴接口内 IO: 4 个脉冲轴接口共有 4 路输入和 4 路输出
最多扩展 IO 数	4096 路输入, 4096 路输出
PWM 数	12
AD/DA	通用 AD、DA 各有 2 路, 0-10V
最多扩展 AD/DA	1000 路 AD, 1000 路 DA
脉冲位数	64
编码器位数	64
速度加速度位数	64
脉冲最高频率	10MHz
每轴运动缓冲数	4096
数组空间	320000
程序空间	32MByte
Flash 空间	256MByte
电源输入	24V 直流输入
通讯接口	RS232, RS485, 以太网, U 盘, CAN, EtherCAT, RTEX
外形尺寸	216mm*144mm

### 2.2 订货信息

型号	规格描述
ZMC420SCAN	20 轴, 点位, 直线, 圆弧, 电子凸轮, 连续轨迹运动, 机械手指令。
ZMC430SCAN	30 轴, 点位, 直线, 圆弧, 电子凸轮, 连续轨迹运动, 机械手指令。

### 2.3 接口定义

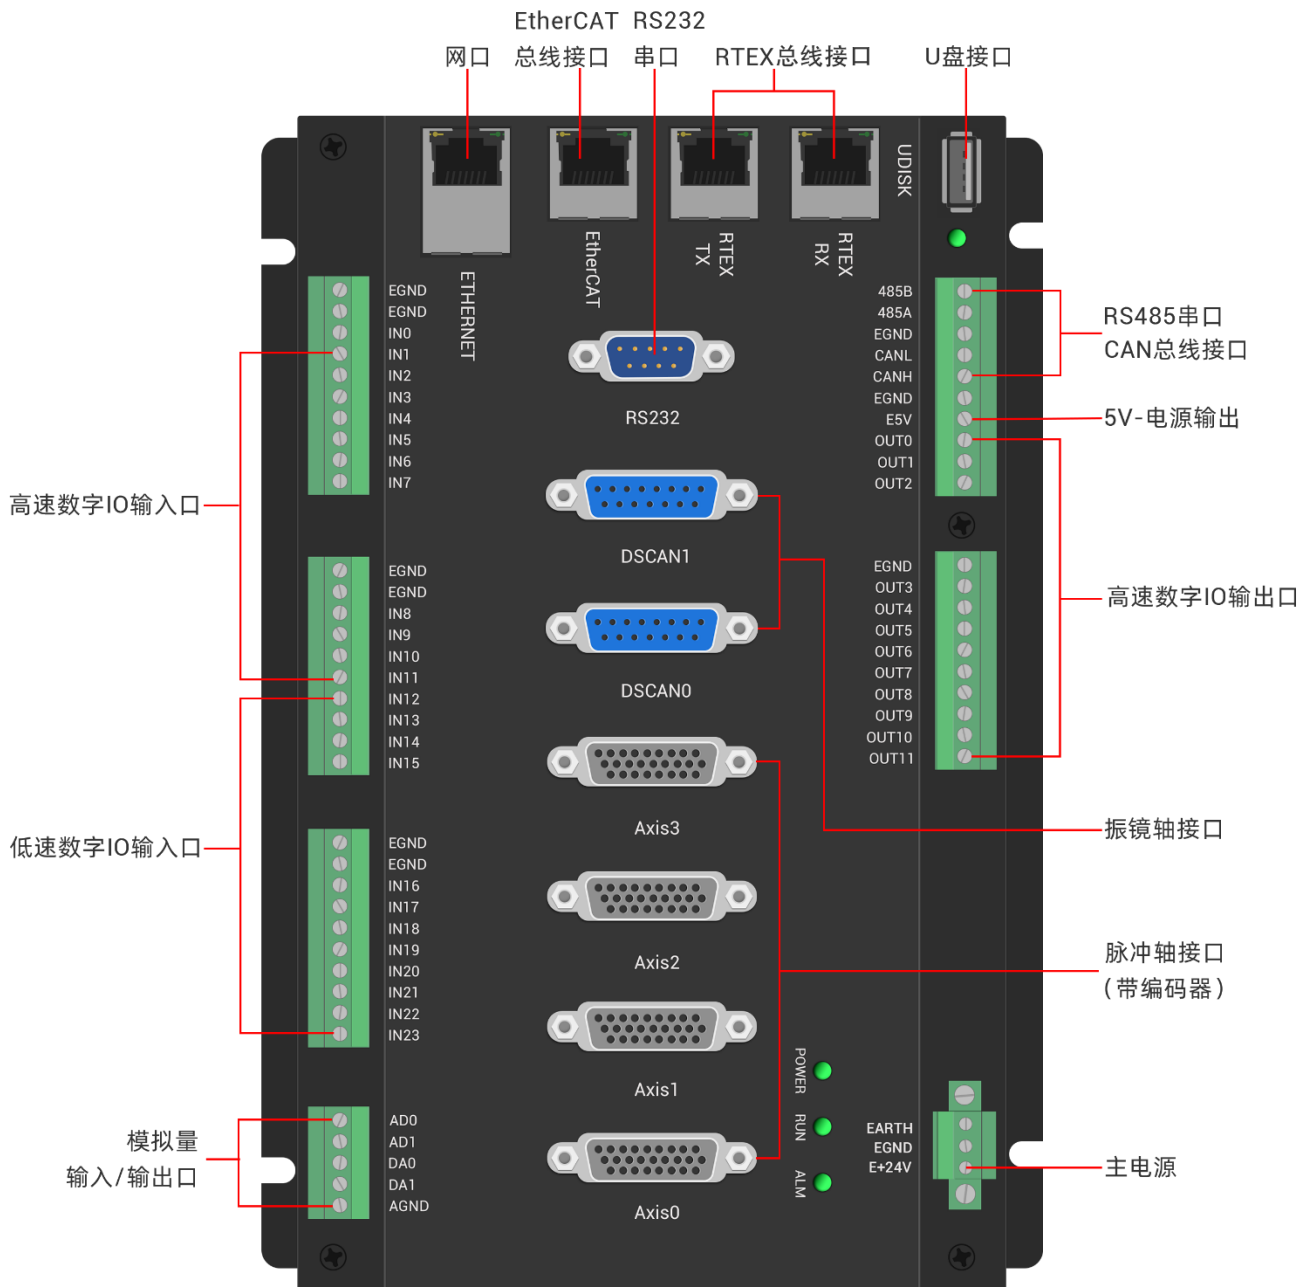

接口说明如下表:

标识	接口	个数	说明
POW	状态指示灯	1 个	电源指示灯: 电源接通时亮灯
RUN		1 个	运行指示灯: 正常运行时亮灯
ALM		1 个	错误指示灯: 运行错误时亮灯
RS232	RS232 串口 (port0)	1 个	采用 MODBUS_RTU 协议
RS485	RS485 串口 (port1)	1 个	采用 MODBUS_RTU 协议
EtherCAT	EtherCAT 总线接口	1 个	EtherCAT 总线接口, 接 EtherCAT 总线驱动器和 EtherCAT 总线扩展模块

ETHERNET	网口	1 个	采用 MODBUS_TCP 协议，通过交换机扩展网口个数，?*port 查询网口通道数，默认 IP 地址 192.168.0.11
RTEX TX	RTEX 总线发送端	1 个	RTEX 总线用于接松下 RTEX 伺服驱动器
RTEX RX	RTEX 总线接收端	1 个	RTEX 总线用于接松下 RTEX 伺服驱动器
UDISK	U 盘接口	1 个	插入 U 盘设备
E+24V	主电源	1 个	24V 直流电源给控制器供电
CAN	CAN 总线接口	1 个	连接 CAN 扩展模块和其他标准 CAN 设备
IN	数字 IO 输入口	24 个	漏型，内部 24V 供电，12 路高速输入，IN0-3 具有锁存功能，IN0-11 具有单端编码器功能
OUT	数字 IO 输出口	12 个	漏型，内部 24V 供电，12 路高速输出，OUT0-11 具有 PWM、单端脉冲功能，OUT0-7 具有硬件比较输出功能
AD	模拟量输入口	2 个	分辨率 12 位，0-10V
DA	模拟量输出口	2 个	分辨率 12 位，0-10V
AXIS	脉冲轴接口	4 个	包含差分脉冲输出和差分编码器输入
DSCAN	激光振镜接口	2 个	激光振镜接口，带反馈，采用 XY2-100 协议

## 2.4 工作环境

项目	参数
工作温度	-20℃-60℃
工作相对湿度	10%-95%非凝结
储存温度	-40℃~80℃(不冻结)
储存湿度	90%RH 以下(不结露)
振动	4.9m/s <sup>2</sup> 以下
冲击	19.6m/s <sup>2</sup> 以下
防护等级	IP20

## 第三章 接线、通讯设定及组网

### 3.1 电源输入

电源输入采用 3Pin 间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子，该端子为控制器电源。

#### 端子定义

端子	名称	类型	功能
EARTH EGND E+24V 	EARTH	接地	机壳保护地
	EGND	输入	直流输入负端
	E+24V	输入	直流输入正端

#### 3.1.1 电源规格


#### 规格

项目	说明
输入电压	DC24V(-10%~10%)
启动电流	≤0.5A
工作电流	≤0.4A
防反接	有
过流保护	有

### 3.2 RS485、CAN 通讯接口

通讯接口采用间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子，RS485 通讯和 CAN 通讯均可通过该端子对应接口连接使用。

#### 端子定义

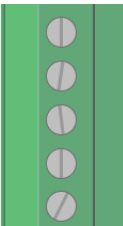端子	名称	功能
485B 485A EGND CANL CANH 	485B	485-
	485A	485+
	EGND	外部电源地
	CANL	CAN 差分数据-
	CANH	CAN 差分数据+

#### 3.2.1 RS485、CAN 通讯规格和接线

RS485 串口支持 MODBUS\_RTU 协议和自定义通讯，主要包含 485A、485B 和公共端。


控制器的 CAN 接口采用标准 CAN 通讯协议，主要包含三个端口，CANL、CANH 和公共端。支持连接 CAN 扩展模块和其他标准 CAN 设备。

### 规格


项目	RS485	CAN
最大通讯速率(bps)	115200	1M
终端电阻	无	120Ω
拓扑结构	菊花链连接结构	菊花链连接结构
可扩展节点数	最大 127 个	最大 16 个
通讯距离	通讯距离越长通讯速率越低，建议最大 100m	通讯距离越长通讯速率越低，建议最大 100m

### 接线参考

将 RS485 的 485A 和 485B 对应连接控制器的 485A 和 485B，RS485 通讯双方的公共端 EGND 连接在一起。

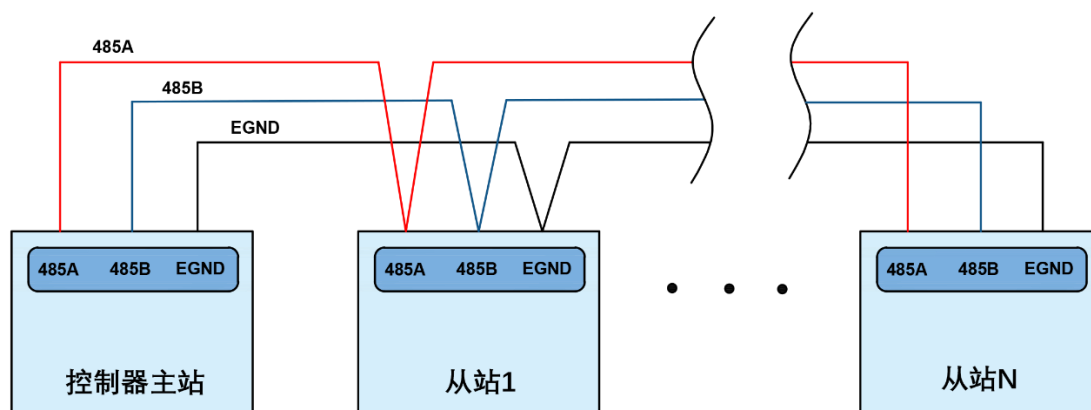

将标准 CAN 模块的 CANL 和 CANH 对应连接控制器的 CANL 和 CANH，CAN 总线通讯双方的公共端 EGND 连接在一起，在 CANL 和 CANH 总线的左右两端各接一个 120 欧的电阻。

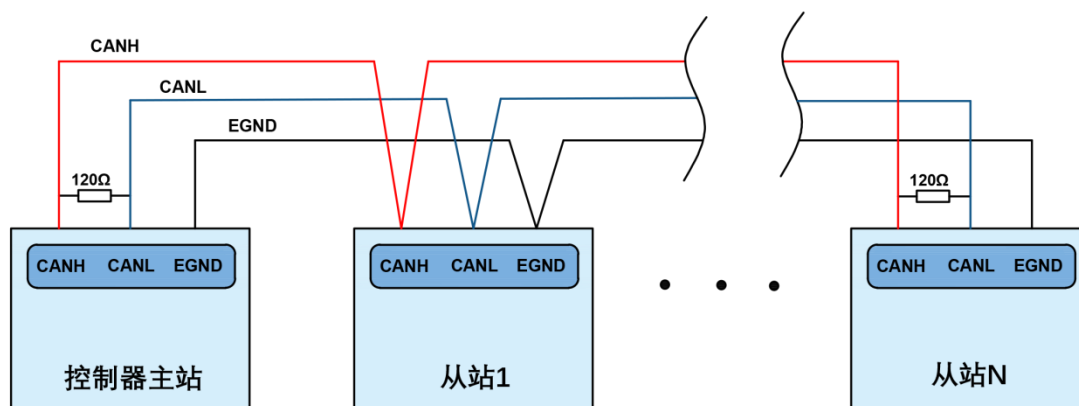


### 接线注意

- 如上为菊花链拓扑结构接线，不可采用星型拓扑结构，当使用环境较为理想并且节点较少时也可考虑分支结构；
- 请在 CAN 总线最两端接口各并联一个 120Ω 的终端电阻，匹配电路阻抗，保证通讯稳定性；
- 请务必连接 CAN 总线上各个节点的公共端，以防止 CAN 芯片烧坏；
- 请使用双绞屏蔽线，尤其是环境恶劣的场合，务必使屏蔽层充分接地；
- 现场布线还要注意强电和弱电布线要拉开距离，建议 20cm 以上；
- 要注意整个线路上的设备接地（机壳）要良好，机壳的接地要接在标准的厂房地桩上。


线缆要求

双绞屏蔽线，屏蔽电缆接地

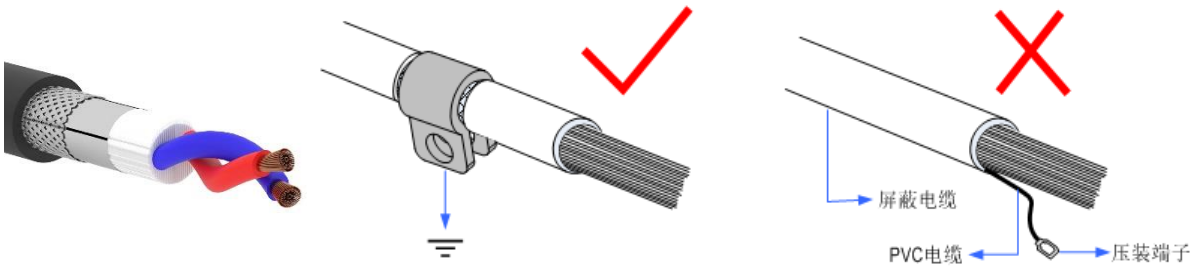

3.2.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线；
2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232、RS485 三种任一种接口连接 ZDevelop；
3. 请使用“ADDRESS”和“SETCOM”指令设置和查看协议站号和配置参数，详细说明见“ZBasic 编程手册”；
4. 请使用“CANIO\_ADDRESS”指令根据需要设置主端“地址”和“速率”，“CANIO\_ENABLE”指令设置使能或禁止内部 CAN 主端功能，也可以通过“ZDevelop/控制器/控制器状态/通讯配置”界面直观查看 CAN 状态，详细说明见“ZBasic 编程手册”；

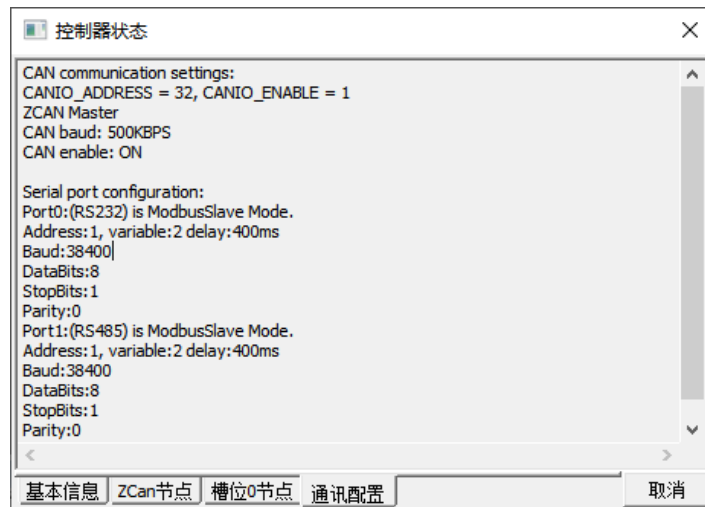

5. 根据各自说明正确设置第三方设备相关参数使各个节点参数匹配；

6. 根据从站手册说明正确设置从站扩展模块的“地址”和“速率”；
7. 全部设置完成后重启所有站点电源即可建立通讯；
8. 注意 CAN 总线上每个节点的“速率”设置必须一致，“地址”设置不能够产生冲突，否则“ALM”告警灯会亮起，通讯建立失败或者通讯错乱。

### 3.3 RS232 串口

RS232 在一个标准 DB9 公座中，支持 MODBUS\_RTU 协议和自定义通讯。

#### 接口定义


端子	引脚号	名称	类型	功能
	1、4、6、7、8	NC	悬空	预留
	2	RXD	输入	RS232 信号接收
	3	TXD	输出	RS232 信号发送
	5	EGND	输出	5V 电源输出负极和该通讯公共端
	9	E5V	输出	5V 电源输出正极，最大 300mA

#### 3.3.1 RS232 通讯接口规格及接线

#### 规格

项目	RS232
最大通讯速率 (bps)	115200
终端电阻	无
拓扑结构	1 对 1 连接
可扩展节点数	1
通讯距离	通讯距离越长通讯速率越低，建议最大 10m

#### 接线参考

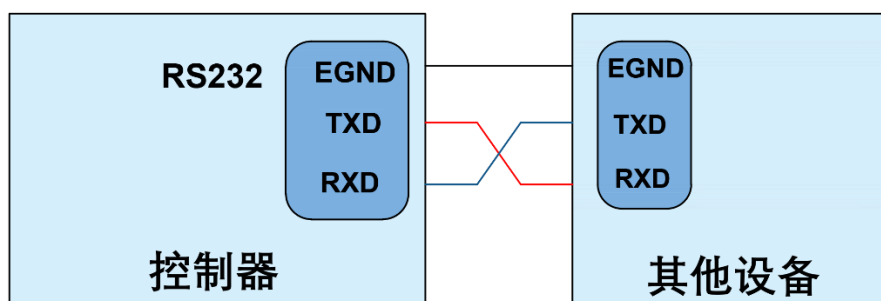


#### 接线注意

- RS232 的接线如上，收发信号需交叉接线，与电脑连接时建议采用双母头的交叉线；

- 请务必连接各个通讯节点的公共端，以防止通讯芯片烧坏；
- 请使用双绞屏蔽线，尤其是环境恶劣的场合，务必使屏蔽层充分接地。


### 线缆要求

双绞屏蔽线，屏蔽电缆接地

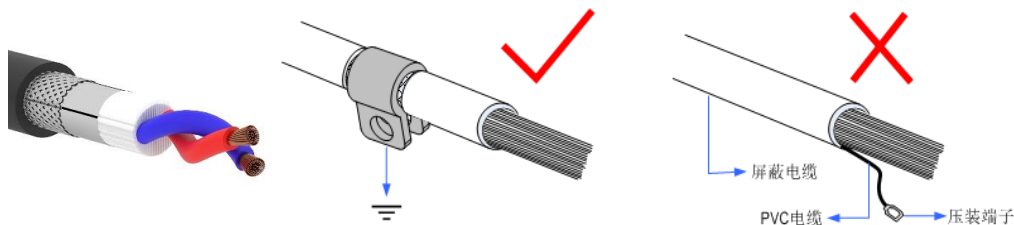

### 3.3.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线；
2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232（默认参数可直接连接）、RS485（默认参数可直接连接，硬件需使用转接头）三种任一种接口连接 ZDevelop；
3. 请使用“ADDRESS”和“SETCOM”指令设置和查看协议站号和配置参数，详细说明见“ZBasic 编程手册”；
4. 根据各自说明正确设置第三方设备相关参数使各个节点参数匹配；
5. 全部设置完成后即可开始通讯；
6. 可通过“ZDevelop/控制器/控制器状态/通讯配置”界面直接查看 RS232/RS485 的通讯数据。



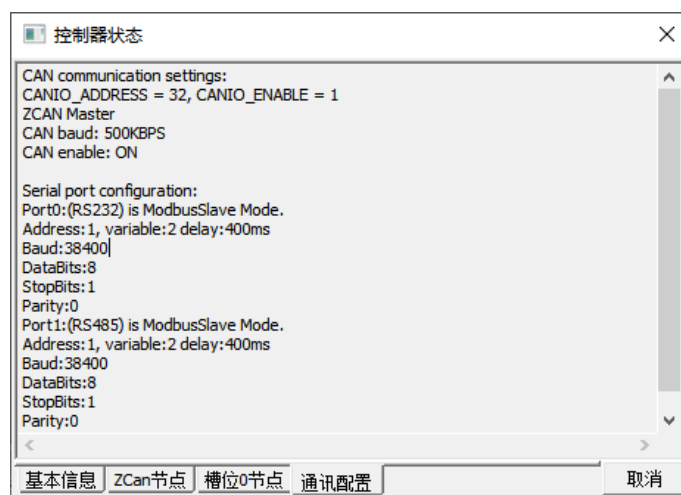


### 3.4 IN 数字量输入、单端编码器、高速锁存端口

数字量输入采用 3 组 10Pin 间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子，数字输入信号中集成有单端编码器和高速锁存功能。



## 端子定义

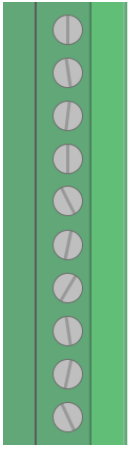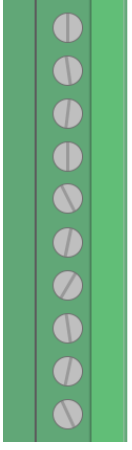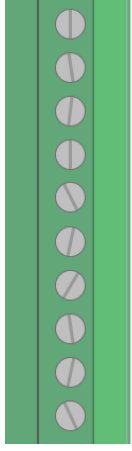端子	名称	类型	功能 1	功能 2	功能 3	
 EGND EGND IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7	EGND	/	外部电源地	/	/	
	EGND	/	外部电源地	/	/	
	IN0	NPN 漏型，高速输入	开关输入 0	高速锁存 A	EA6	
	IN1		开关输入 1	高速锁存 B	EB6	
	IN2		开关输入 2	高速锁存 C	EZ6	
	IN3		开关输入 3	高速锁存 D	EA7	
	IN4		开关输入 4	/	EB7	
	IN5		开关输入 5	/	EZ7	
	IN6		开关输入 6	/	EA8	
	IN7		开关输入 7	/	EB8	
	 EGND EGND IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 IN13 IN14 IN15		EGND	/	外部电源地	/
EGND			/	外部电源地	/	/
IN8		NPN 漏型，高速输入	开关输入 8	/	EZ8	
IN9			开关输入 9	/	EA9	
IN10			开关输入 10	/	EB9	
IN11			开关输入 11	/	EZ9	
IN12		NPN 漏型，低速输入	开关输入 12	/	/	
IN13			开关输入 13	/	/	
IN14			开关输入 14	/	/	
IN15			开关输入 15	/	/	
 EGND EGND IN16 IN17 IN18 IN19 IN20 IN21 IN22 IN23		EGND	/	外部电源地	/	/
	EGND	/	外部电源地	/	/	
	IN16	NPN 漏型，低速输入	开关输入 16	/	/	
	IN17		开关输入 17	/	/	
	IN18		开关输入 18	/	/	
	IN19		开关输入 19	/	/	
	IN20		开关输入 20	/	/	
	IN21		开关输入 21	/	/	
	IN22		开关输入 22	/	/	
	IN23		开关输入 23	/	/	
	注意：					
1. IN0-3 口具有高速锁存功能，IN0-11 口具有单端编码器功能；						
2. 单端编码器轴 6-9 需要通过 AXIS_ADDRESS 强制配置本地轴才能使用，当 ATYPE=0 时为通用输入。						


### 3.4.1 数字输入规格及接线

#### 规格

项目	高速输入 (IN0-11)	低速输入 (IN12-23)
输入方式	NPN 漏型, 低电平输入触发	NPN 漏型, 低电平输入触发
输入频率	<100kHz	<5kHz
输入阻抗	3.3KΩ	4.7KΩ
输入电压等级	DC24V	DC24V
输入开启电压	<15V	<14.5V
输入关闭电压	>15.1V	>14.7V
最小输入电流	-2.3mA	-1.8mA
最大输入电流	-7.5mA	-6mA
隔离方式	光电隔离	光电隔离

注意：以上参数是当控制器电源电压（E+24V 端口）为 24V 时的标准值。

#### 接线参考

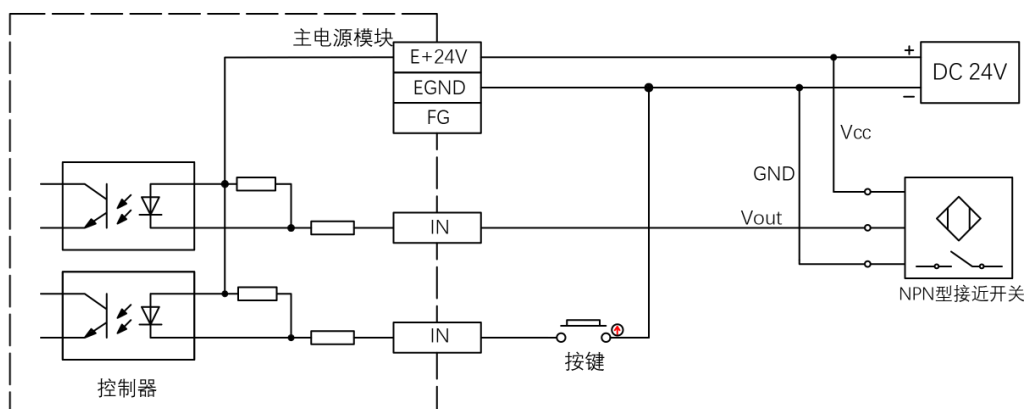


#### 接线注意

- 高速数字输入 IN (0-11) 和低速数字输入 IN (12-23) 接线原理如上图，外部信号源可以是光耦也可以是按键开关或传感器等，只要输出电平符合要求均可接入；
- 公共端请选择电源端子上的“EGND”端口与外部输入设备的“COM”端连接，如果外部设备该信号区域电源与控制器电源在同一个供电系统中，也可以省略该连接。

### 3.4.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线；
2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232、RS485 三种任一种接口连接 ZDevelop；

3. 可通过“IN”指令直接读取相应输入口的状态值，也可以通过“ZDevelop/视图/输入口”界面直观查看输入口状态，详细说明见“ZBasic 编程手册”；

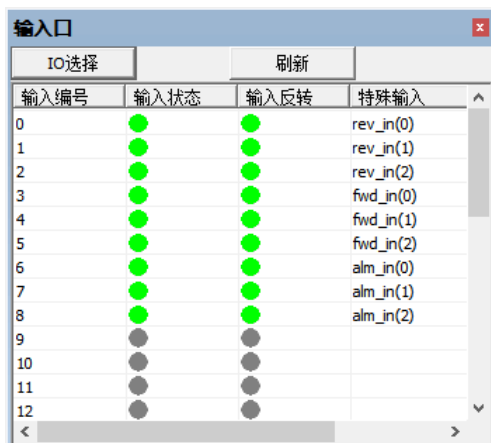

4. 锁存功能可通过“REGIST”指令进行设定启用，软件里面使用 REG\_INPUTS 配置。详细说明见“ZBasic 编程手册”；

### 3.5 OUT 数字量输出、PWM 端口、单端脉冲、硬件比较输出

数字量输出采用 2 组间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子，数字输出信号中集成有 PWM、单端脉冲和硬件比较输出功能。

#### 端子定义

端子	名称	类型	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4
EGND E5V OUT0 OUT1 OUT2	EGND	/	外部电源地	/	/	/
	E5V	/	5V 电源输出， 最大 300mA	/	/	/
	OUT0	NPN 漏型， 高速输出	开关输出 0	PWM 输出 0	硬件比较输出	PUL6
	OUT1		开关输出 1	PWM 输出 1	硬件比较输出	DIR6
OUT2	开关输出 2		PWM 输出 2	硬件比较输出	PUL7	
EGND OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11	EGND	/	外部电源地	/	/	/
	OUT3	NPN 漏型， 高速输出	开关输出 4	PWM 输出 3	硬件比较输出	DIR7
	OUT4		开关输出 5	PWM 输出 4	硬件比较输出	PUL8
	OUT5		开关输出 6	PWM 输出 5	硬件比较输出	DIR8
	OUT6		开关输出 7	PWM 输出 6	硬件比较输出	PUL9
	OUT7		外部电源地	PWM 输出 7	硬件比较输出	DIR9
	OUT8		开关输出 8	PWM 输出 8	/	PUL10
	OUT9		开关输出 9	PWM 输出 9	/	DIR10
	OUT10		开关输出 10	PWM 输出 10	/	PUL11
	OUT11		开关输出 11	PWM 输出 11	/	DIR11

注意:

1. E5V 电源输出口用于 PWM 或者单端轴共阳极接线使用，功率较小不建议用于其他用途；
2. OUT0-11 具有 PWM、单端脉冲的功能，OUT0-7 具有硬件比较输出功能；
3. ZMC420SCAN 的 PWM 输出受正常输出功能的控制，只有输出 ON 的时候 PWM 才能实际输出，这样可以用来控制激光能量；
4. ZMC420SCAN 的 OUT0-7 的具有精准输出的功能，每个输出的精准输出功能相互独立，同一个 MOVEOP\_DELAY 与 AXIS\_ZSET 可以用来设置每个 MOVE\_OP 指令是否使用精准输出以及精准输出的延时，从而实现激光的 PSO 控制；
5. 单端脉冲轴 6-11 需要通过 AXIS\_ADDRESS 强制配置本地轴才能使用，当 ATYPE=0 时为通用输出。

### 3.5.1 数字输出规格及接线


#### 规格

项目	高速输出 (OUT0-11)	低速输出
输出方式	NPN 漏型, 输出时为 0V	NPN 漏型, 输出时为 0V
输出频率	< 400kHz	< 8kHz
输出电压等级	DC24V	DC24V
最大输出电流	+300mA	+300mA
关闭时最大漏电流	25 $\mu$ A	25 $\mu$ A
导通响应时间	1 $\mu$ s(阻性负载典型值)	12 $\mu$ s
关闭响应时间	3 $\mu$ s	80 $\mu$ s
过流保护	支持	支持
隔离方式	光电隔离	光电隔离

注意

1. 表中的时间都是基于阻性负载的典型，负载电路有变化时可能会有变化；
2. 由于漏型输出，输出的关闭会比较明显受外部负载电路的影响，应用中输出频率不宜设置太高。

#### 接线参考

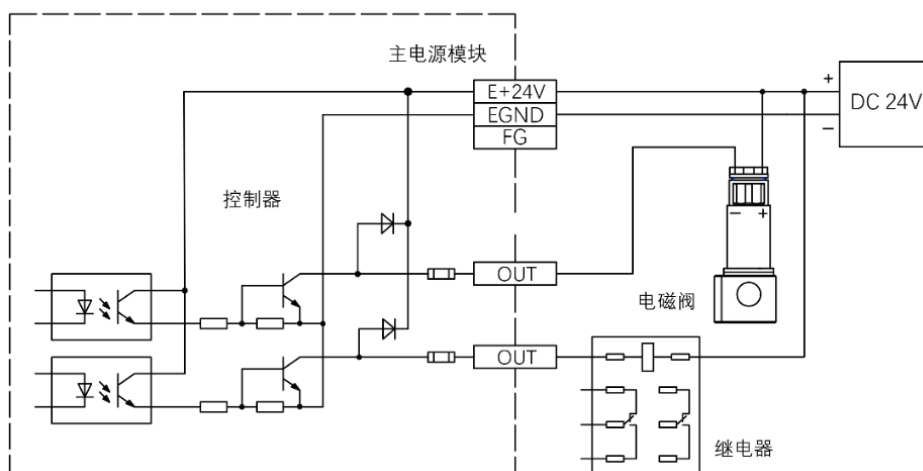


接线注意

- 高速数字输出 OUT (0-11) 接线原理如上图，外部信号接收端可以是光耦也可以是继电器或电磁阀等，只要输入电流不超过 300mA 均可接入；
- 公共端的连接请选择电源端子上的“EGND”端口与外部输入设备直流电源的负极连接，如果外部设备的直流电源与控制器电源在同一个供电系统中，也可以省略该连接；
- E5V 端口为 5V 电源输出端口，当面对一些需要提供外部 5V 电源输入的负载时可采用该电源端，最大电流 300mA。

3.5.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线；
2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232、RS485 三种任一种接口连接 ZDevelop；
3. 可通过“OP”指令直接操作端口开启或关闭，也可以通过“ZDevelop/视图/输出口”界面直接点击进行开启或关闭，详细说明见“ZBasic 编程手册”；

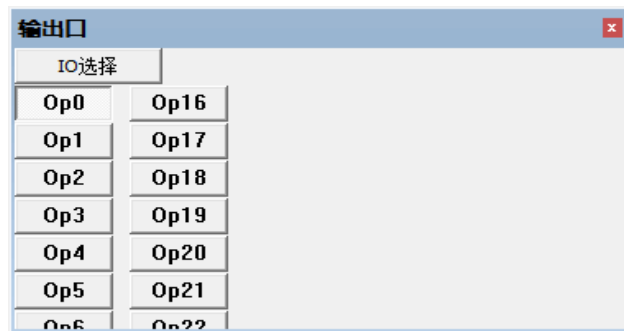

4. PWM 功能可通过“PWM\_FREQ”和“PWM\_DUTY”指令分别设定频率和占空比进行使用，详细说明见“ZBasic 编程手册”；
5. 硬件比较输出可通过“HW\_PSWITCH2”指令进行设定启用，详细说明见“ZBasic 编程手册”。

3.6 AD/DA 模拟量输入/输出

模拟量端口采用 1 组 5Pin 间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子，内部 DA 采用了内部电源。

端子定义


端子	名称	类型	功能
	AD0	输入	模拟量输入端口 AIN(0)
	AD1	输入	模拟量输入端口 AIN(1)
	DA0	输出	模拟量输出端口 AOUT(0)
	DA1	输出	模拟量输出端口 AOUT(1)
	AGND	公共端	模拟量公共端

### 3.6.1 模拟量输入/输出规格及接线

#### 规格

项目	AD (0-1)	DA (0-1)
分辨率	12 位	12 位
数据范围	0-4095	0-4095
信号范围	0-10V 输入	0-10V 输出
数据刷新率	1KHz	1KHz
负载阻抗	$\leq 33\Omega$	$\geq 33K\Omega$

#### 接线参考

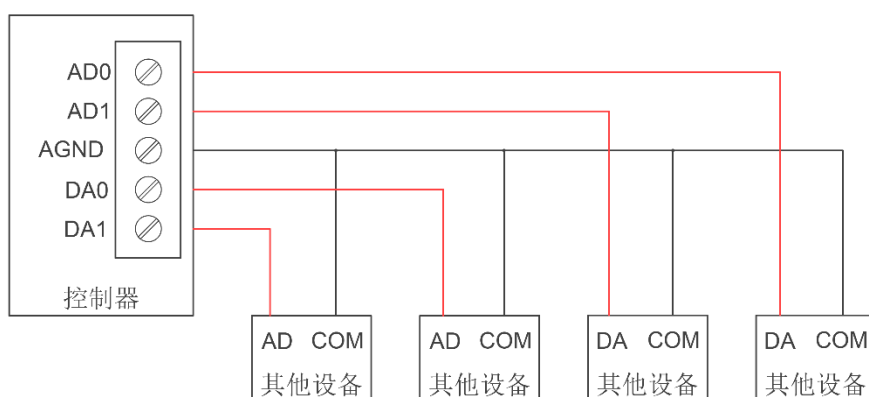


#### 接线注意

- 模拟量输入/输出接线方法如上图，外部负载信号范围需与之匹配；
- 请使用屏蔽线接线，尤其是环境恶劣的场合，务必使屏蔽层充分接地。

#### 线缆要求


双绞屏蔽线，屏蔽电缆接地

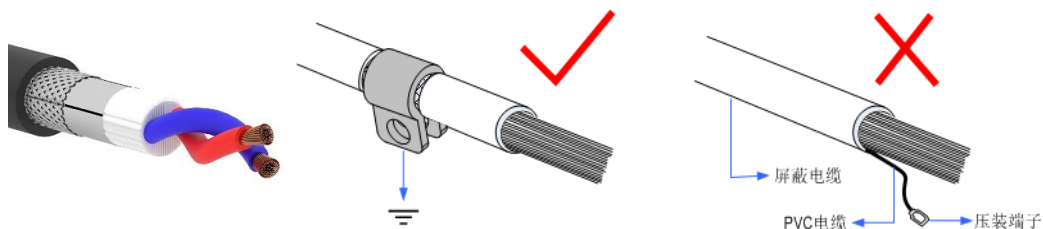

### 3.6.2 基本使用方法


1. 请按照以上接线说明正确接线；
2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232、RS485 三种任一种接口连接 ZDevelop；

3. 可通过“AIN”和“AOUT”指令读取模拟量输入电压和使模拟量输出相应电压，也可以通过“ZDevelop/视图/AD/DA”界面直接查看各通道数据，详细说明见“ZBasic 编程手册”。

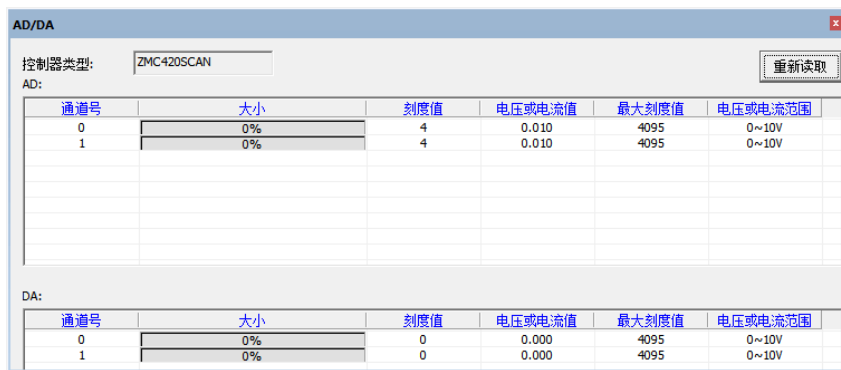

### 3.7 U 盘接口

ZMC420SCAN 总线振镜运动控制器上提供一个 USB 通讯接口来插入 U 盘设备,用于 ZAR 程序升级、控制器数据导入导出、3 次文件执行。其示意图如下图所示：

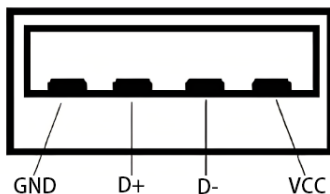


#### 规格


项目	USB2.0
最高通讯速率	12Mbps
5V 最大输出电流	500mA
是否隔离	否

### 3.8 ETHERNET 网口


ZMC420SCAN 总线振镜运动控制器具有一个百兆网口，支持 MODBUS\_TCP 协议和自定义通讯，默认 IP 地址 192.168.0.11。针脚定义图如下：

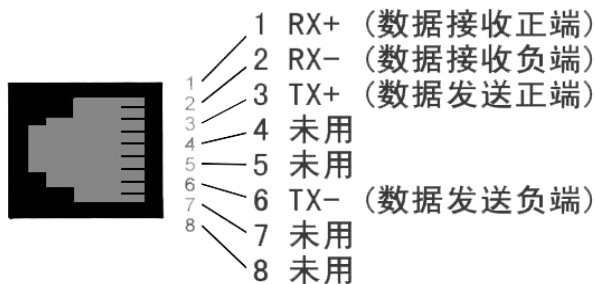

控制器以太网口可以通过一根以太网电缆与计算机，HMI 等进行点对点连接，示意图如下：

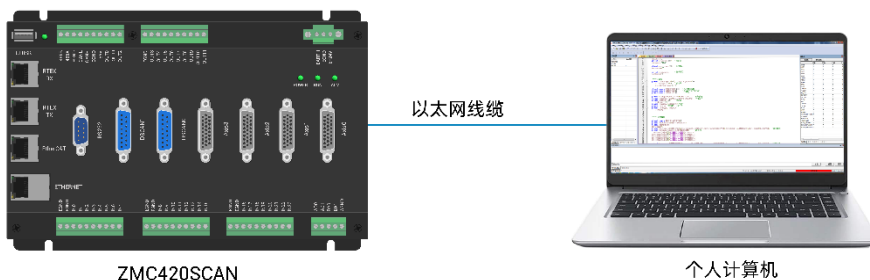


控制器也可以通过以太网电缆连接到交换机上，通过交换机与其他设备相连，实现多点连接。示意图如下：

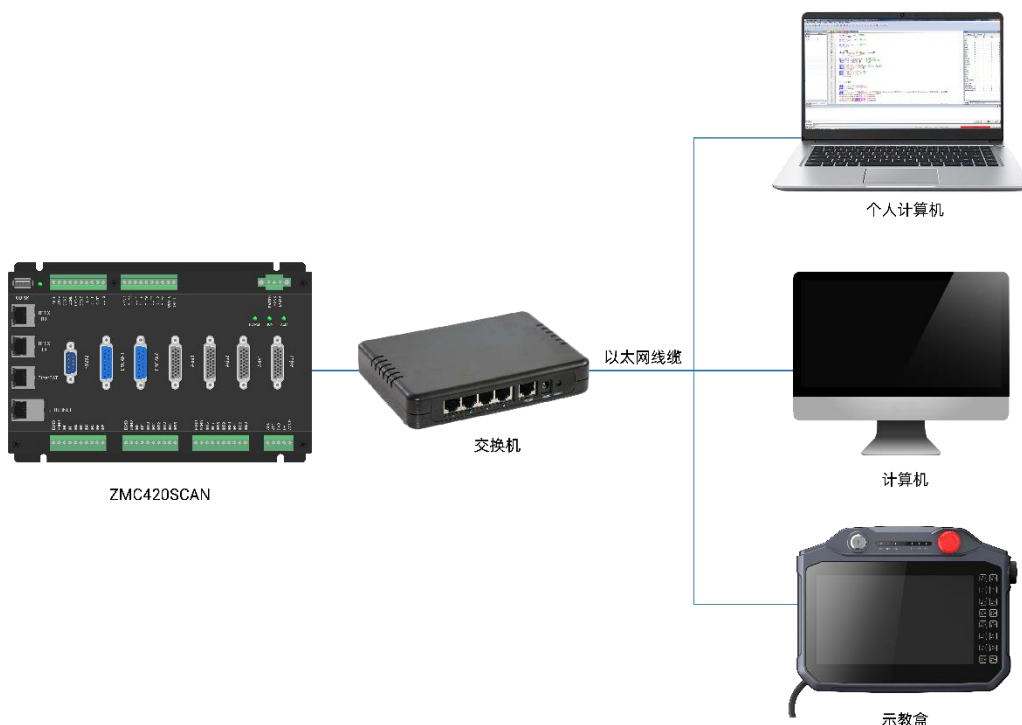

### 3.9 RTEX 总线接口

ZMC420SCAN 总线振镜运动控制器有 2 个百兆 RTEX 通讯接口，支持 RTEX 通讯协议，TX 为发送端、RX 为接收端，RTEX 总线用于接松下 RTEX 伺服驱动器，针脚定义图如下：

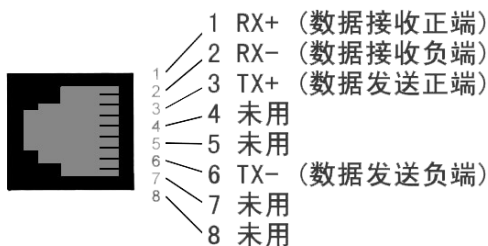

#### 3.9.1 RTEX 总线接口规则及接线



规格

控制器缺省固件的配置为 1ms 周期，可以通过 SERVO\_PERIOD 指令查看。对应驱动器参数的配置为：

7.20	RTEX 通信周期	6	1ms
7.21	RTEX 指令更新周期	1	1ms

若控制器固件特殊定制了，请参考驱动器周期设置说明来调整。如 0.5ms 周期的固件，对应驱动器参数的配置为：

7.20	RTEX 通信周期	3	0.5ms
7.21	RTEX 指令更新周期	1	0.5ms


接线参考

RTEX 总线需要接两根线，TX 为发送端、RX 为接收端。TX 需要连接至 RX，RX 需要连接至 TX，所有的设备连接成一个回路，中间不允许断开。

连接多个 RTEX 驱动器时，控制器的 TX 端口与第一个伺服驱动器的 RX 端口相连，第一个伺服驱动器的 TX 端口再连接第二个驱动器的 RX 端口，以此类推，最后一个驱动器的 TX 端口连接到控制器的 RX 端口，构成完整的通讯回路。

设备编号和驱动器编号按连接顺序自动从 0 开始编号，与 EtherCAT 总线编号规则相同。

RTEX 的接线方法参见下方的配置图：

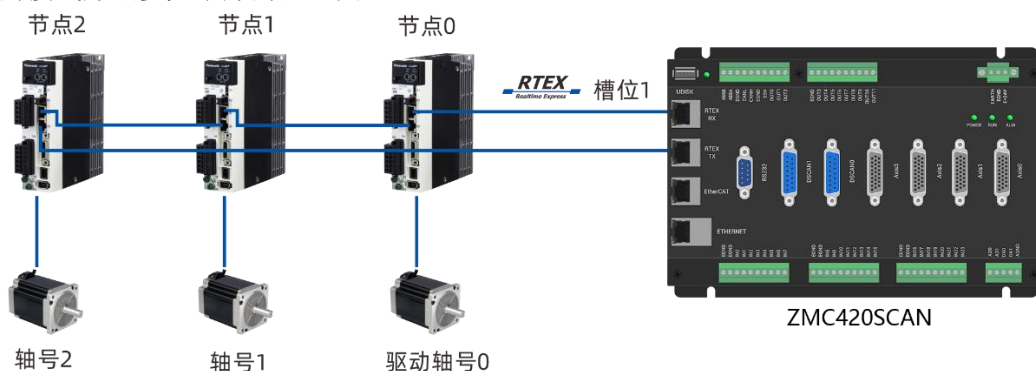

### 3.10 EtherCAT 总线接口

ZMC420SCAN 总线振镜运动控制器有一个百兆 EtherCAT 通讯接口，支持 EtherCAT 协议，连接 EtherCAT 驱动器或 EtherCAT 扩展模块，针脚定义图如下：




## 规格

项目	规格
通讯协议	EtherCAT 协议
支持服务	CoE (PDO、SDO)、FoE
同步方式	IO 采用输入输出同步或 DC-分布式时钟
物理层	100BASE-TX
双工方式	全双工
拓扑结构	线性拓扑结构
传输媒介	网线
传输距离	两节点间小于 100M
过程数据	单帧最大 1486 字节
两个从站的同步抖动	<1us
刷新	1000 个开关量输入输出约 30us; 16 个伺服轴约 100us

## 通讯线缆要求

ETHERNET 通讯接口、RTEX 接口和 EtherCAT 通讯接口都采用标准以太网 RJ45 接口。

网线选用超五类屏蔽双绞线，水晶头带有金属壳，以减少干扰，防止信息被窃听。如下图所示：

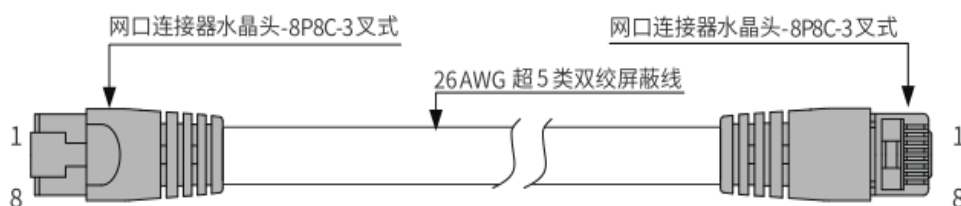

项目	规格
电缆类型	弹性交叉电缆，超五类
导线类型	双绞线
线对	4
隔离	十字骨架
接头	带铁壳水晶头
线缆材质	PVC 材质
线缆长度	不超过 100 米

采用 RJ45 网线接法：

- 安装时，握住带线的水晶头，插入 RJ45 接口直至发出“咯哒”声；
- 为确保通讯的稳定性，请将线缆用扎线带等进行固定；
- 拆卸时，按住水晶头尾部机构将连接器与模块呈水平方向拔出；

请使用管型预绝缘端子和合适线径的线缆来进行用户端子的接线。

## 网口指示灯定义

指示灯	功能	颜色	状态	描述
	Link/Act	黄色	常灭	未连接
			闪烁	已连接且有数据收发
			常亮	已连接
	Speed	绿色	常灭	未连接
			常亮	100Mbps 连接

## 3.11 AXIS 差分脉冲轴接口

该产品提供 4 个本地差分脉冲轴接口，每个接口为标准 DB26 母座。每个端子提供了 0V 和+5V 输出，可以为编码器提供 5V 电源。

轴使用前，要通过 ATYPE 参数来配置轴的使用方式。

## 接口定义

接口	引脚号	信号	说明
	1	EGND	数字 IO 电源 24V 负极
	2	IN24-29/ALM	数字输入，建议做驱动报警
	3	OUT12-17ENABLE	数字输出，建议做驱动使能
	4	EA-	编码器差分输入信号 A-
	5	EB-	编码器差分输入信号 B-
	6	EZ-	编码器差分输入信号 Z-
	7	+5V	脉冲/编码器信号 5V 电源正极
	8	备用	悬空
	9	DIR+	伺服或步进方向输出差分信号+
	10	GND	脉冲/编码器信号 5V 电源负极
	11	PUL-	伺服或步进脉冲输出差分信号-
	12	备用	悬空
	13	GND	脉冲/编码器信号 5V 电源负极
	14	OVCC	数字 IO 电源 24V 正极
	15	备用	悬空
	16	备用	悬空
	17	EA+	编码器差分输入信号 A+
	18	EB+	编码器差分输入信号 B+
	19	EZ+	编码器差分输入信号 Z+
	20	GND	脉冲/编码器信号 5V 电源负极
	21	GND	脉冲/编码器信号 5V 电源负极

	22	DIR-	伺服或步进方向输出差分信号-
	23	PUL+	伺服或步进脉冲输出差分信号+
	24	GND	脉冲/编码器信号 5V 电源负极
	25	备用	悬空
	26	备用	悬空
注意：			
1. ALM, ENABLE 由于驱动能力较小，建议做轴 IO 使用；			
2. OVCC, +5V 仅供控制器和伺服驱动器通讯使用，请勿用作其他地方供电。			


### 3.11.1 AXIS 接口信号规格及接线

#### 规格

信号	项目	说明
PUL/DIR	信号类型	差分输出信号
	信号电压范围	0-5V
	信号最大频率	10MHz
EA/EB/EZ	信号类型	差分输入信号
	信号电压范围	0-5V
	信号最大频率	5MHz
IN24-29	输入方式	NPN 漏型，低电平输入触发
	输入频率	<5kHz
	输入阻抗	6.8KΩ
	输入电压等级	DC24V
	输入开启电压	<10.5V
	输入关闭电压	>10.7V
	最小输入电流	-1.8mA
	最大输入电流	-4mA
	隔离方式	光电隔离
OUT12-17	输出方式	NPN 漏型，输出时为 0V
	输出频率	<8kHz
	输出电压等级	DC24V
	最大输出电流	+50mA
	过流保护	无
	隔离方式	光电隔离
+5V, GND	5V 电源最大输出电流	50mA
EGND	24V 电源最大输出电流	50mA

#### 接线参考

与松下 A5/A6 伺服驱动器接线参考示例：

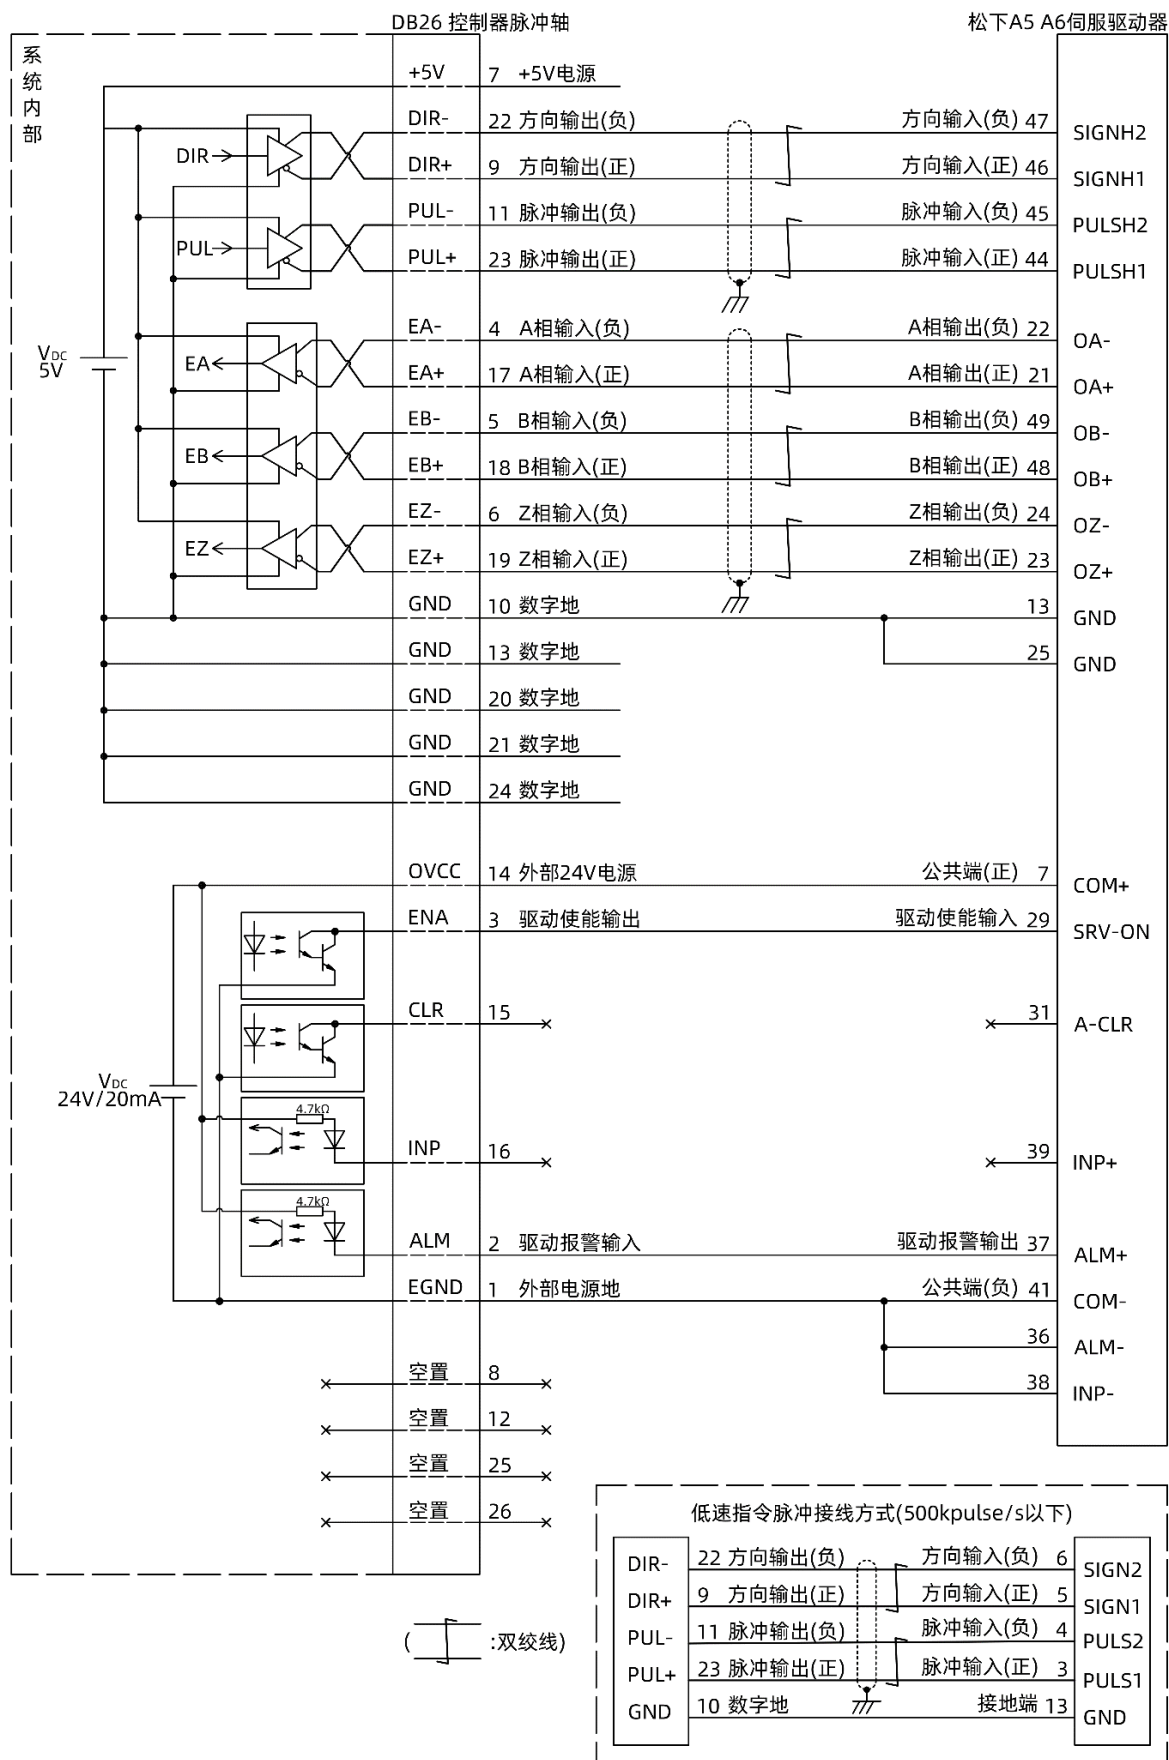

## 接线注意

- 差分脉冲轴接口接线原理如上图所示，不同型号驱动器接线方法存在差异，请谨慎连接；
- 请使用双绞屏蔽线，尤其是环境恶劣的场合，务必使屏蔽层充分接地。

## 3.11.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线；
2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232（默认参数可直接连接）、RS485（默认参数可直接连接，硬件需使用转接头）三种任一种接口连接 ZDevelop；
3. 设置基本运动参数 ATYPE、UNITS、SPEED、ACCEL、FWD\_IN、REV\_IN 等轴参数。
4. 脉冲轴的相关参数比较多，需通过相关指令进行设定和查看，详细说明见“ZBasic 编程手册”中“轴参数与轴状态指令”部分说明；也可以通过“ZDevelop/视图/轴参数”界面直观查看。

轴选择	参数选择	
	轴0	轴1
COMMENT		
ATYPE	1	7
UNITS	31.1706	1
ACCEL	10000	10000
DECEL	0	0
SPEED	50	1000
CREEP	100	100
LSPEED	0	0
MERGE	0	0
SRAMP	0	0
DPOS	0	0
MPOS	0	0
ENDMOVE	0	0
FS_LIMIT	200000000	200000000
RS_LIMIT	-200000000	-200000000
DATUM_IN	-1	-1
FWD_IN	3	4
REV_IN	0	1
IDLE	-1	-1
LOADED	-1	-1
MSPEED	0	0
MTYPE	0	0
NTYPE	0	0
REMAIN	0	0
VECTOR_BUFFERED	0	0
VP_SPEED	0	0
AXISSTATUS	0h	0h
MOVE_MARK	0	0
MOVE_CURMARK	-1	-1
AXIS_STOPREASON	0h	0h
MOVES_BUFFERED	0	0

5. 通过 ZDevelop 视图栏中手动运动窗口操作控制相应运动即可。

轴	轴类型	脉冲当量	加速度	减速度	运动速度	指令位置	左转	右转	距离	绝对	反馈位置	运动状态	轴状态		
0	1	31.171	10000.0	0.000	50.000	0.000	左	右		<input type="checkbox"/>	运动	0.000	-1	0h	停止
1	7	1.000	10000.0	0.000	1000.00	0.000	左	右		<input type="checkbox"/>	运动	0.000	-1	0h	停止
2	7	1.000	10000.0	0.000	1000.00	0.000	左	右		<input type="checkbox"/>	运动	0.000	-1	0h	停止
3	7	1.000	10000.0	0.000	1000.00	0.000	左	右		<input type="checkbox"/>	运动	0.000	-1	0h	停止

## 参考 BASIC 例程

BASE(0,1)	'选择轴
ATYPE = 1,1	'设置轴 0,1 为脉冲轴类型
UNITS = 1000,1000	'设置轴 0,1 脉冲当量为 1000 个脉冲为单位
SPEED = 10,10	'设置轴速度为 10*1000 脉冲/秒
ACCEL = 1000,1000	'设置轴加速度 1000*1000 脉冲/秒/秒
FWD_IN = -1,-1	'禁用轴正向硬限位
REV_IN = -1,-1	'禁用轴负向硬限位
MOVE(10) AXIS(0)	'轴 0 正向运动 10*1000 个脉冲的距离
MOVE(-20) AXIS(0)	'轴 0 负向运动 20*1000 个脉冲的距离

## 3.12 DSCAN 振镜轴接口

该产品提供 2 个本地振镜轴专用接口，每个接口为双排标准 DB15 母座。

ZMC420SCAN 支持 XY2-100 振镜协议，刷新周期 10us-50us，支持运动控制与振镜联合插补运动。上位机通过网口与控制器相连，通过 XY2-100 振镜协议进行控制振镜轴的运动，通过 EtherCAT 总线或者脉冲模式控制伺服轴运动。实现激光输出与运动的同步控制。

## 接口定义

接口	针脚号	信号	说明
	1	Clk-	时钟信号-
	2	SYNC-	同步信号-
	3	X-	振镜 X 通道信号-
	4	Y-	振镜 Y 通道信号-
	5	NC	保留
	6	STATUS-	振镜状态信号-
	7	NC	保留
	8	GND	信号地、公共端
	9	Clk+	时钟信号+
	10	SYNC+	同步信号+
	11	X+	振镜 X 通道信号+
	12	Y+	振镜 Y 通道信号+
	13	NC	保留
	14	STATUS+	振镜状态信号+
	15	GND	信号地、公共端

注意：


- 本地轴号 4/5 可以 ATYPE=21 配置为第 1 个振镜；本地轴号 6/7 可以 ATYPE=21 配置为第 2 个振镜，通过 AXIS\_ADDRESS 配置可以更改轴号。

## 3.12.1 DSCAN 振镜接口规格及接线

## 规格

项目	(CLK、SYNC、X、Y) ±	(STATUS) ±
信号类型	差分输出	差分输入
电平标准	0-5V TTL	0-5V TTL
最大通讯速率	10Mbps	10Mbps
最大电流	±20mA	+5mA
隔离方式	非隔离	非隔离

## 接线参考

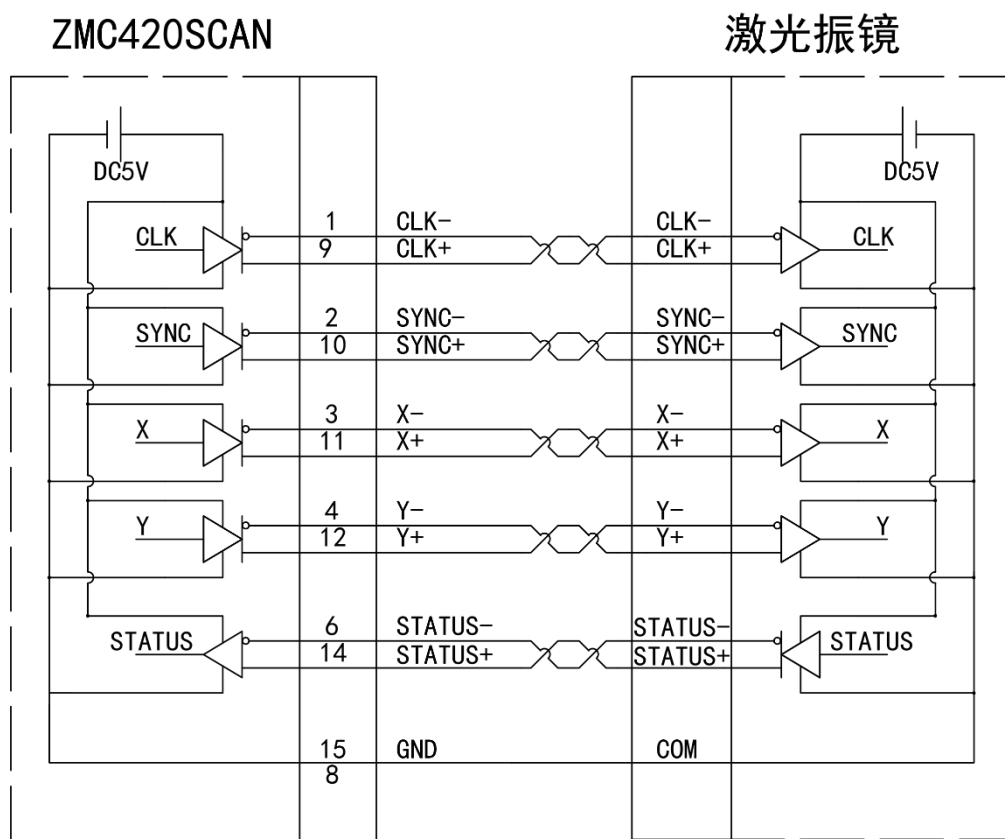

## 接线注意

- DSCAN 振镜轴接口接线原理如上图所示，请使用差分接线标准，注意信号规格相互匹配；
- 请使用双绞屏蔽线，尤其是环境恶劣的场合，务必使屏蔽层充分接地。

## 3.12.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线；



2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232（默认参数可直接连接）、RS485（默认参数可直接连接，硬件需使用转接头）三种任一种接口连接 ZDevelop；
3. 设置基本运动参数 ATYPE、UNITS 基本轴参数（UNITS 预设置 65536/振镜最大幅面）；
4. 轴的相关参数比较多，需通过相关指令进行设定和查看，详细说明见“ZBasic 编程手册”中“轴参数与轴状态指令”部分说明；也可以通过“ZDevelop/视图/轴参数”界面直观查看；
5. 通过 ZDevelop 视图栏中手动运动窗口操作控制相应运动即可。

### 参考 BASIC 例程

BASE(4,5)	'选择轴 Scan0 对应 4,5 轴
ATYPE = 21,21	'设置轴 4,5 为振镜轴类型
UNITS = 1000,1000	'设置轴 4,5 脉冲当量为 1000 个 bit 为单位
DPOS =0,0	
FORCE_SPEED = 100,100	'设置轴 4,5 的 Scan 运动速度为 100*1000bit/s
MOVESCANABS(0,0)	'振镜移动到中心零点位置
MOVESCAN(50) Axis(4)	'轴 4 正向运动 50*1000 个 bit 位距离
MOVESCAN(-50) Axis(5)	'轴 5 负向运动 50*1000 个 bit 位距离

## 第四章 扩展模块

控制器可通过 CAN 总线搭配 ZIO 系列扩展模块扩展数字 IO、模拟 IO、脉冲轴等资源，详情请参考《ZIO 扩展卡硬件手册》；也可以通过 EtherCAT 总线搭配 EIO 系列扩展卡来实现这些资源的扩展，详情请参考各 EIO 硬件手册了解。

### 4.1 CAN 总线扩展

控制器+ZIO 扩展模块，扩展模块的拨码开关第八位拨 ON 表示接入了一个 120 欧电阻，还需外接一个 120 欧电阻。连接多个 CAN 扩展模块时，只需将最后一个扩展模块的第八位拨 ON，其他模块第八位拨码不用拨。


#### 4.1.1 CAN 总线扩展接线

ZIO 扩展模块为单电源供电，除了主电源，需要额外再接一个 IO 电源，给输出口独立供电，主电源与 IO 电源均采用 24V 直流电源。ZAI0 只需接主电源。

为防止干扰，IO 电源和主电源分开。

请根据需求选择扩展模块，根据扩展模块资源选择 IO 映射或轴映射。

ZIO 扩展模块接线参考示例（以 ZMC416BE 和 ZIO1616 举例）：

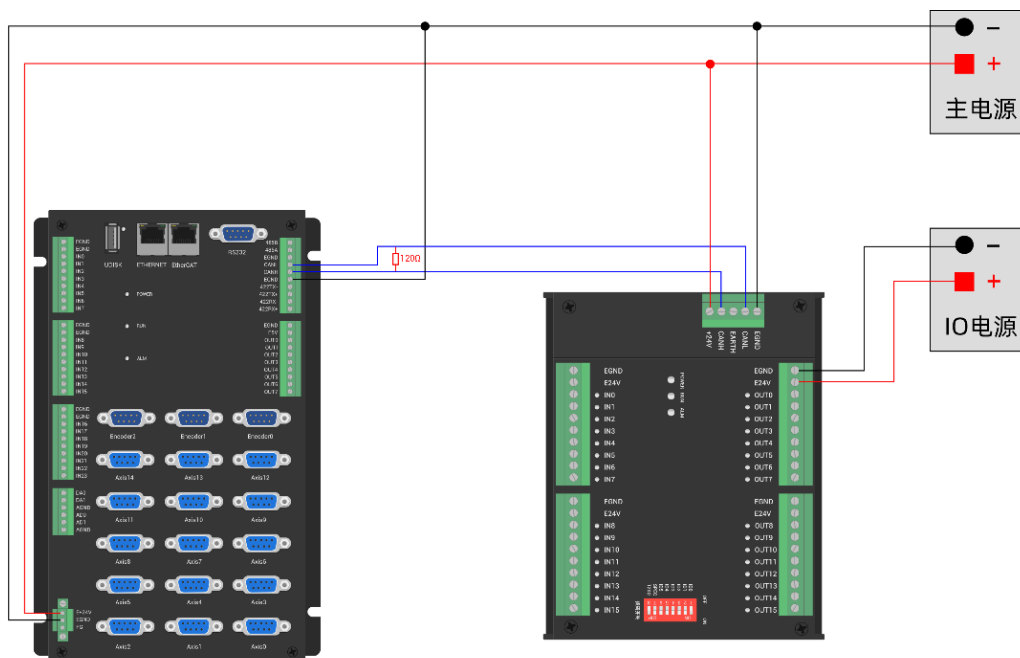


#### 接线注意

- ZMC420SCAN 控制器采用单电源供电，ZIO 扩展卡采用双电源供电，使用时将 IO 板的两路电源接到一路电源即可。ZMC420SCAN 控制器和 ZIO 扩展模块用不同电源供电时，控制器电源 EGND 要连接扩展模块电源的 GND，否则可能烧坏 CAN。

- CAN 总线上链接多个 ZIO 扩展模块时，需要在最两端节点的 CANL 与 CANH 端并接一个 120 欧姆的电阻；对于具有 8 位拨码的 ZIO 扩展模块，终端电阻可通过拨码实现。

### 4.1.2 CAN 总线扩展资源映射

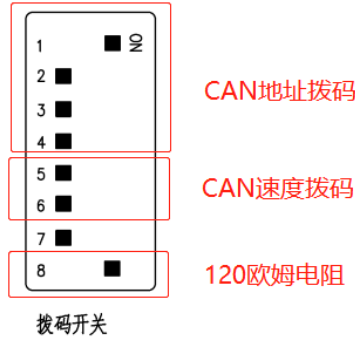

ZCAN 扩展模块一般带 8 位拨码开关，拨 ON 生效，拨码含义如下：

- 1-4: 4 位 CAN ID 用于 ZCAN 扩展模块 IO 地址映射，对应值 0-15；
- 5-6: CAN 通讯速度，对应值 0-3，可选四种不同的速度；
- 7: 预留；
- 8: 120 欧电阻，拨 ON 表示 CANL 和 CANH 间接入一个 120 欧电阻。

整个控制系统的 IO 编号不得重复，映射资源时需避开已有编号。拨码开关必须在上电之前拨好，上电后重新拨码无效，需再次上电才生效。

拨码 1-4 选择 CAN 地址，控制器根据 CAN 拨码地址来设定对应扩展模块的 IO 编号范围，拨码每位 OFF 时对应值 0，ON 时对应值 1，地址组合值=拨码 4×8+拨码 3×4+拨码 2×2+拨码 1；

拨码 5-6 选择 CAN 总线通讯速度，速度组合值=拨码 6×2+拨码 5×1，组合值范围 0-3。

对应的速度如下所示：

拨码 5-6 组合值	CANIO_ADDRESS 高 8 位值	CAN 通讯速度
0	0（对应十进制 128）	500KBPS（缺省值）
1	1（对应十进制 256）	250KBPS
2	2（对应十进制 512）	125KBPS
3	3（对应十进制 768）	1MBPS

控制器端通过 CANIO\_ADDRESS 指令设置 CAN 通讯速度，同样也是有四种速度参数可供选择，通讯速度需要与组合值对应的扩展模块的通讯速度一致才可以互相通讯。

出厂默认通讯速度两边都是 500KBPS，不需要设置这块，除非要改速度才需要用指令设置通讯速度。

CANIO\_ADDRESS 指令为系统参数，还可以设置 CAN 通讯的主从端，控制器的缺省值 32，即 CANIO\_ADDRESS=32 做主端，设置为 0-31 之间做从端。

CAN 通讯配置情况可在“控制器状态”窗口查看通讯配置。

#### IO 映射

CAN 扩展模块 IO 映射使用拨码开关 1-4 位，根据当前已包含 IO 点数（IN 和 OP 中最大编号，需包含轴接口内的 IO 点），使用 1-4 号拨码设置 ID，从而确定扩展 IO 的编号范围。

如控制器本身包含 28 个 IN，16 个 OP，那么第一个扩展版设置的起始地址应超过最大值 28，按下图规则应将拨码设置为组合值 1（二进制组合值 0001，从右往左对应拨码 1-4，此时拨码 1 置 ON，其他置 OFF），扩展版上的 IO 编号=扩展版编号值+起始 IO 编号值，其中，29-31 空缺出来的 IO 编号舍去不用。后续的扩展版则依次按 IO 点数继续确认拨码设置。

数字量起始 IO 映射编号从 16 开始，按 16 的倍数递增，不同拨码 ID 对应数字量 IO 编号分配情况如下表：

拨码 1-4 组合值	起始 IO 编号	结束 IO 编号
0	16	31
1	32	47
2	48	63
3	64	79
4	80	95
5	96	111
6	112	127
7	128	143
8	144	159
9	160	175
10	176	191
11	192	207
12	208	223
13	224	239
14	240	255
15	256	271

模拟量 AD 起始 IO 映射编号从 8 开始，按 8 的倍数递增。模拟量 DA 起始 IO 映射编号从 4 开始，按 4 的倍数递增。不同拨码 ID 对应数字量 IO 编号分配情况如下表：

拨码 1-4 组合值	起始 AD 编号	结束 AD 编号	起始 DA 编号	结束 DA 编号
0	8	15	4	7
1	16	23	8	11
2	24	31	12	15
3	32	39	16	19
4	40	47	20	23
5	48	55	24	27
6	56	63	28	31
7	64	71	32	35
8	72	79	36	39
9	80	87	40	43
10	88	95	44	47
11	96	103	48	51

12	104	111	52	55
13	112	119	56	59
14	120	127	60	63
15	128	135	64	67

## 轴映射

CAN 总线扩展方式扩展脉冲轴时，可选 ZIO16082M，扩展两个脉冲轴，这两个脉冲轴需要映射绑定轴号后访问。

扩展轴需要进行轴映射操作，采用 AXIS\_ADDRESS 指令映射，映射规则如下：

AXIS\_ADDRESS(轴号)=(32\*0)+ID '扩展模块的本地轴接口 AXIS 0

AXIS\_ADDRESS(轴号)=(32\*1)+ID '扩展模块的本地轴接口 AXIS 1

ID 为扩展模块 1-4 位地址拨码的组合值，映射完成设置 ATYPE 等轴参数后就可以使用扩展轴。

示例：

ATYPE(6)=0 '设为虚拟轴  
 AXIS\_ADDRESS(6)=1+(32\*0) 'ZCAN 扩展模块 ID 为 1 的轴号 0 映射到轴 6  
 ATYPE(6)=8 'ZCAN 扩展轴类型，脉冲方向方式步进或伺服  
 UNITS(6)=1000 '脉冲当量 1000  
 SPEED(6)=100 '速度 100units/s  
 ACCEL(6)=1000 '加速度 1000units/s^2  
 MOVE(100) AXIS(6) '扩展轴运动 100units

扩展资源查看：

按 CAN 接线，电源接通后，接线电阻拨码都设置正确，模块上的电源指示灯(POWER)、运行灯(RUN)亮、IO 电源灯(IO POWER)亮，报警灯(ALM)不亮。同时 ZDevelop 软件的“控制器”-“控制器状态”-“ZCan 节点”显示扩展模块信息和扩展的 IO 编号范围。

连接多个扩展模块时的拨码 ID 与对应资源编号参考如下：

CanID	硬件ID	轴数	输入	输出	AD	DA
Local	432-0(ZMC432)	32	30(0-29)	18(0-17)	0	2(0-1)
1	48(ZIO1632)	0	16(32-47)	32(32-63)	0	0
3	26(ZIO16082)	2	16(64-79)	8(64-71)	0	0
4	10(ZAIO0802)	0	0	0	8(40-47)	2(20-21)

ALMRM 指示灯亮请检查接线，电阻以及拨码设置是否正确，以及控制器的 CANIO\_ADDRESS 指令是否设置为主端(32)，CAN 通讯速度是否一致。

## 4.2 EtherCAT 总线扩展


EIO 扩展模块，是 EtherCAT 总线控制器使用的扩展模块，可扩展数字量 IO 和脉冲轴这两类资源，当控制器本体上资源不够的时候，EtherCAT 总线控制器可连接多个 EIO 扩展模块进行扩展，可查看控制器的 IO 最大扩展点数和最大扩展轴数，支持 IO 的远程扩展。

### 4.2.1 EtherCAT 总线扩展接线

每个 EIO 扩展模块在扩展接线完成后，不需要进行二次开发，只需手动在 EtherCAT 主站控制器配置唯一的 IO 地址和轴地址，配置完成即可访问。IO 地址编号通过总线指令 NODE\_IO 来设置，控制器上程序只需通过 IO 编号就可以访问到扩展模块上的资源。轴地址的配置使用 AXIS\_ADDRESS 指令映射绑定轴号，绑定完成通过 BASE 或 AXIS 指令指定轴号。

接线时注意 EtherCAT IN 连接上一级模块，EtherCAT OUT 连接下一级模块，IN 和 OUT 口不可混用。

EIO 扩展模块接线参考示例(以 ZMC408SCAN 举例):

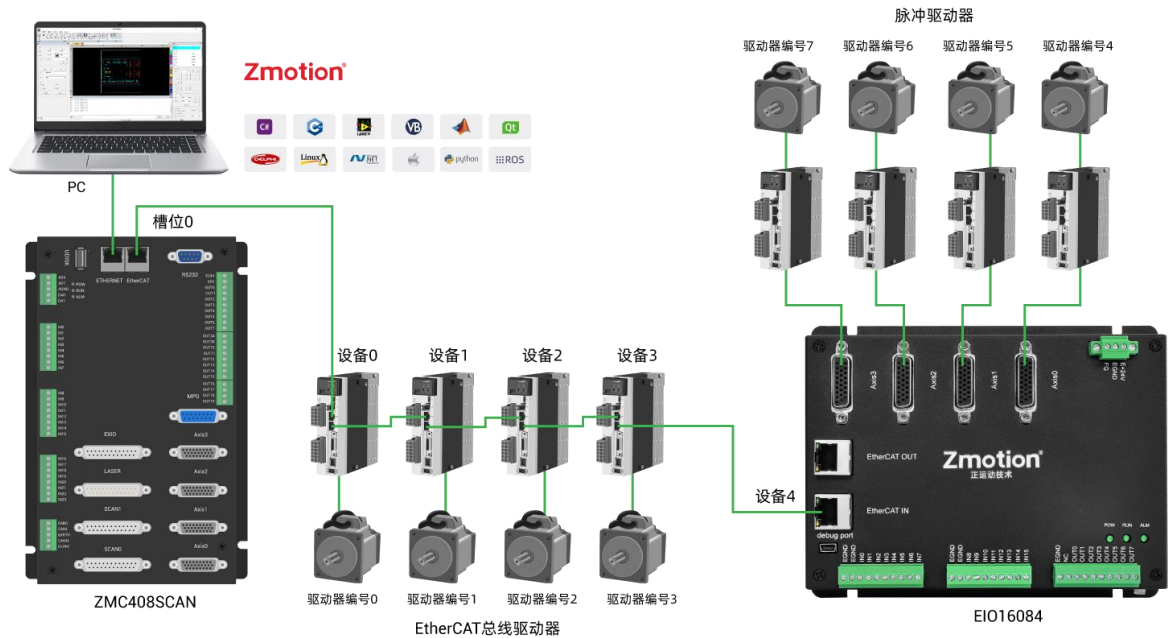

上图涉及的编号概念如下：总线相关指令参数会用到如下编号：

槽位号(slot):

槽位号是指控制器上总线接口的编号，EtherCAT 总线槽位号为 0。

设备号(node):

设备号是指一个槽位上连接的所有设备的编号，从 0 开始，按设备在总线上的连接顺序自动编号，可以通过 NODE\_COUNT(slot)指令查看总线上连接的设备总数。

驱动器编号:

控制器会自动识别出槽位上的驱动器，编号从 0 开始，按驱动器在总线上的连接顺序自动编号。

驱动器编号与设备号不同，只给槽位上的驱动器设备编号，其他设备忽略，映射轴号时将会用到驱动器编号。

## 4.2.2 EtherCAT 总线扩展资源映射

### IO 映射

控制器上程序只需通过 IO 编号就可以访问到扩展模块上的资源，EtherCAT 总线扩展模块 IO 编号通过总线指令 `NODE_IO` 来设置，同时配置输入和输出。

IO 映射时先查看控制器自身的最大 IO 编号(包括外部 IO 接口和脉冲轴内的接口)，再使用指令设置。

若扩展的 IO 与控制器自身 IO 编号重合，二者将同时起作用，所以 IO 映射的映射的编号在整个控制系统中均不得重复。

IO 映射语法：

`NODE_IO(slot,node)=iobase`

slot: 槽位号, 0-缺省

node: 设备编号, 编号从 0 开始

iobase: 映射 IO 起始编号, 设置结果只会是 8 的倍数

示例：

`NODE_IO(0,0)=32` '设置槽位 0 接口设备 0 的 IO 起始编号为 32

若设备 0 为 EIO16084，按如上语法配置后，输入 IN0-15 对应的 IO 编号依次为 32-47，轴接口内的通用输入口编号 48-55，轴 AXIS 0-3 的驱动报警输入分别为 48-51。输出 OUT0-7 应的 IO 编号依次为 32-39，轴接口内的通用输出口编号 40-47，轴 AXIS 0-3 的驱动使能输出分别为 40-43。

节点号	厂商ID	设备ID	拨码号	轴数	输入	输出	AD
0	41bh	1918h	0	4	24(32-55)	16(32-47)	0

### 轴映射

扩展模块的轴使用前需要使用 `AXIS_ADDRESS` 指令映射轴号，轴映射也需要注意整个系统的轴号不得重复。EIO 系列扩展轴的映射与总线驱动器的轴映射语法相同。

轴映射语法：

`AXIS_ADDRESS(轴号)=(槽位号<<16)+驱动器编号+1`

示例：

`AXIS_ADDRESS(0)=(0<<16)+0+1` 'EtherCAT 总线上的第一个驱动器，驱动器编号 0，绑定为轴 0

`AXIS_ADDRESS(1)=(0<<16)+1+1` 'EtherCAT 总线上的第二个驱动器，驱动器编号 1，绑定为轴 1

若第一个节点是 EIO16084，EIO16084 上连接了驱动器，那么这里的驱动器 0 是连接在 EIO16084 上的第一个脉冲驱动器，否则便是 EtherCAT 驱动器。


## 第五章 编程与应用

### 5.1 ZDevelop 软件使用




ZDevelop 是正运动技术 ZMoiton 系列运动控制器的 PC 端程序开发调试与诊断软件，通过它用户能够很容易的对控制器进行程序编辑与配置，快速开发应用程序、实时诊断系统运行参数以及对运动控制器正在运行的程序进行实时调试，支持中英双语环境。





ZBasic、ZPLC 和 ZHMI 之间可以多任务运行，其中 ZBasic 可以多任务号运行，可与 ZPLC 与 ZHMI 混合编程。



更新软件版本请前往正运动网站下载，网址：[www.zmotion.com.cn](http://www.zmotion.com.cn)。

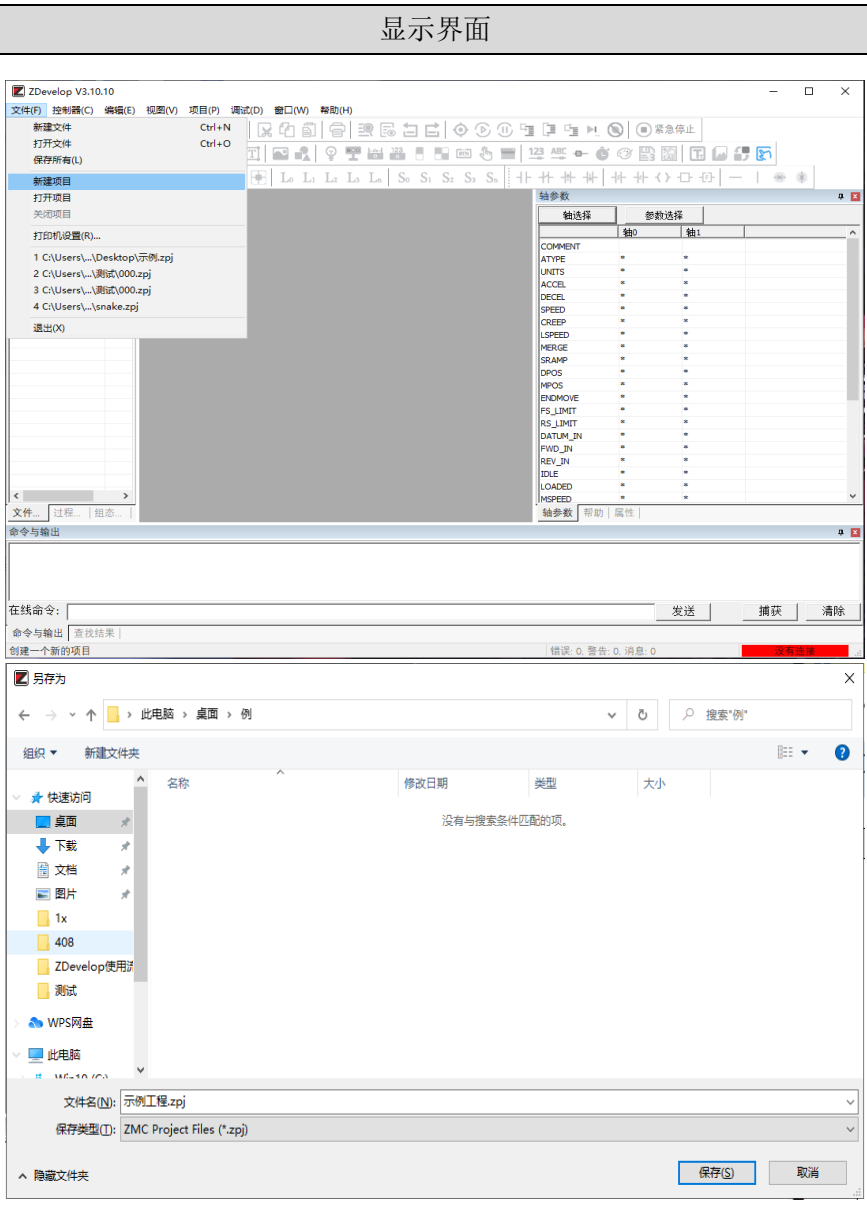步骤	操作	显示界面
1	打开 ZDevelop 编程软件，菜单栏“文件”-“新建项目”弹出另存为界面，输入文件名后保存形式后缀为“.zpj”的项目文件	 <p>The screenshot shows the ZDevelop V3.10.10 application window. The 'File' menu is open, and 'New Project' is highlighted. In the background, a 'Save As' dialog box is visible, showing the file name '示例工程.zpj' and the file type 'ZMC Project Files (*.zpj)'. The main interface of ZDevelop includes a menu bar, a toolbar, a project list, and a parameter configuration table.</p>

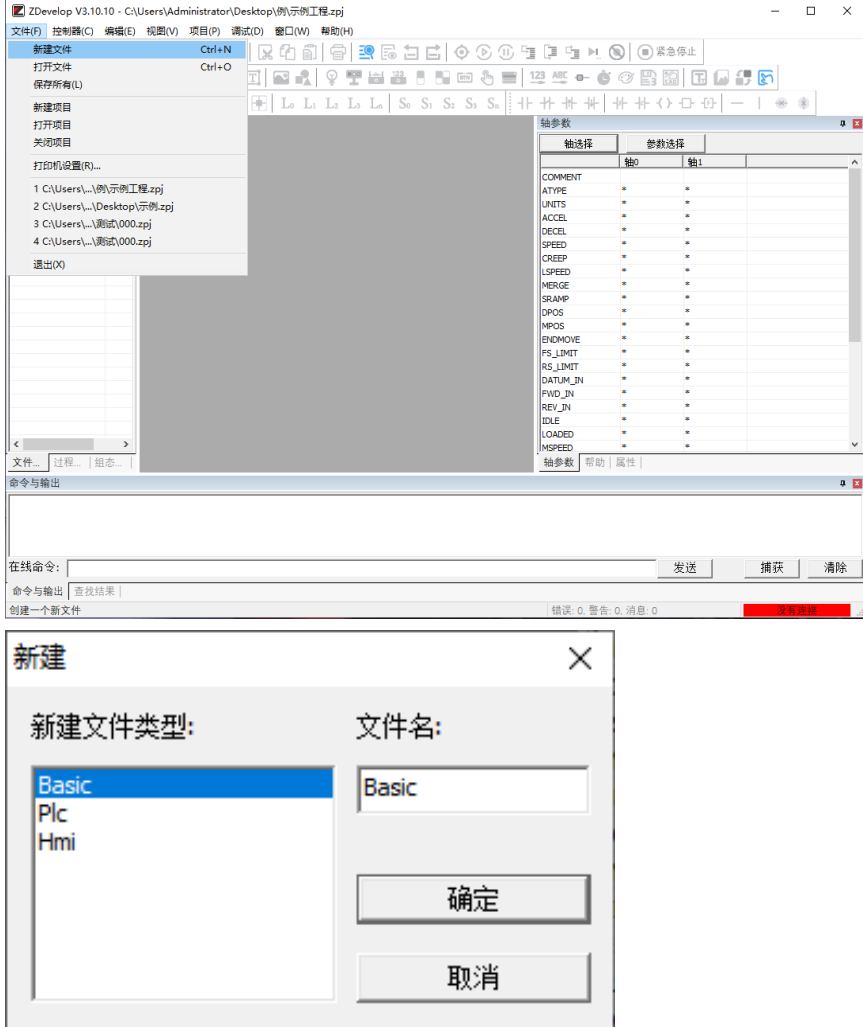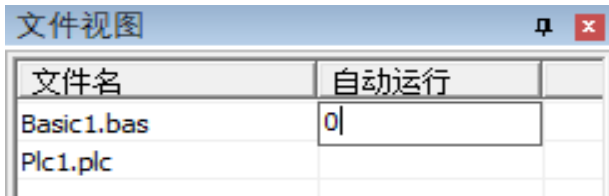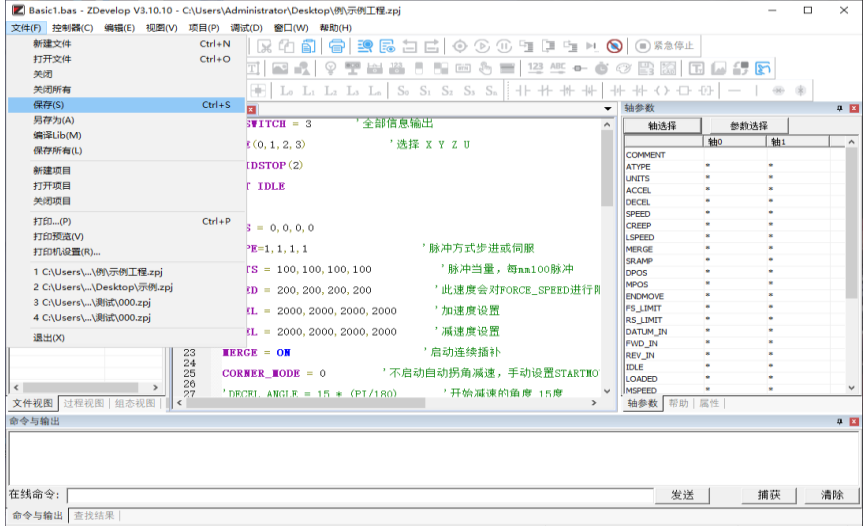

<p>2</p>	<p>菜单栏“文件”-“新建文件”，出现右图弹窗，选择新建的文件类型为basic后确认。支持Basic/Plc/Hmi 混合编程</p>	
<p>3</p>	<p>文件视图窗口双击文件右边自动运行的位置，输入任务号“0”</p>	
<p>4</p>	<p>在程序输入窗口编辑好程序，点击保存文件，新建的basic文件会自动保存到项目zpj所在的文件下。保存所有即保存该项目下的所有文件。</p>	
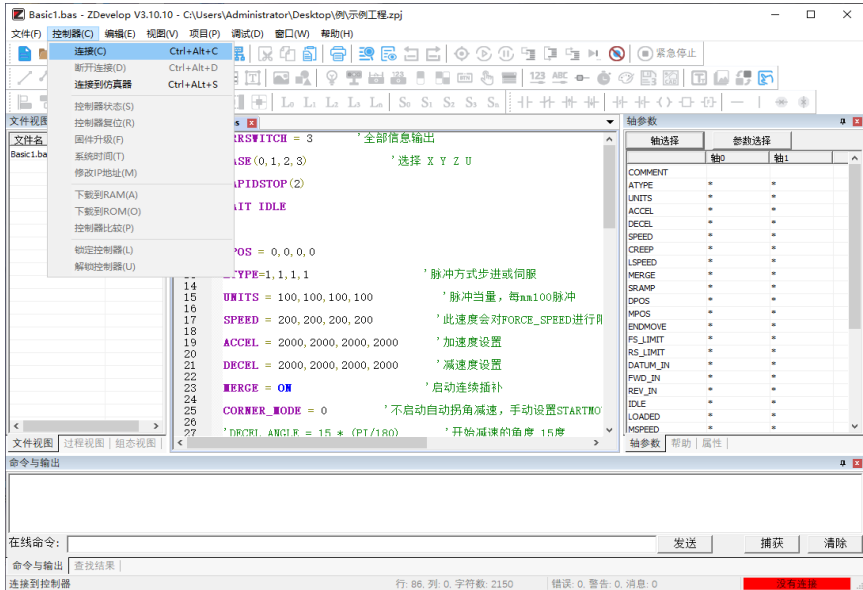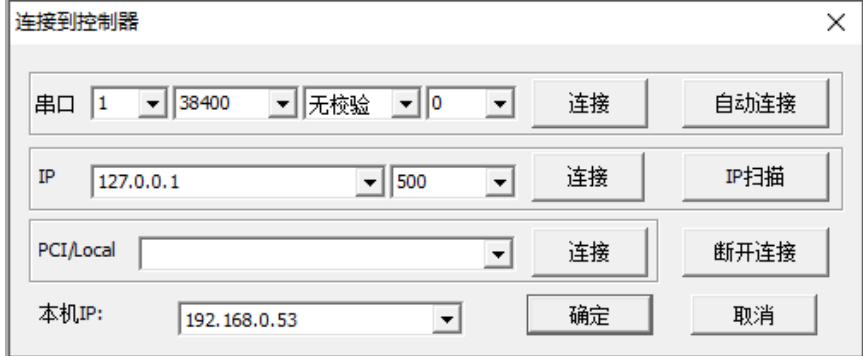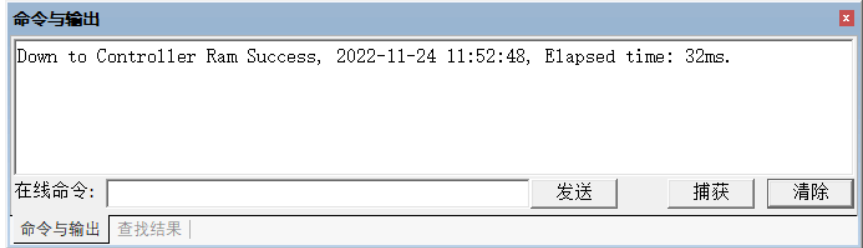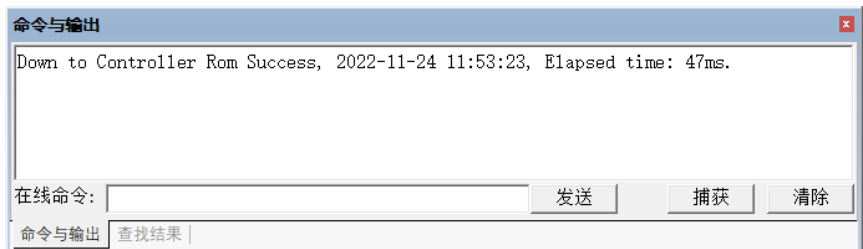
<p>5</p>	<p>点击“控制器”-“连接”，没有控制器是可选择连接到仿真器仿真运行，点击“连接”-“连接到仿真器”</p>	
<p>6</p>	<p>点击“连接”弹出“连接到控制器”窗口，可选择串口连接或网口连接，选择匹配的串口参数或网口 IP 地址后，点击连接即可。</p>	
<p>6</p>	<p>点击菜单栏按钮“RAM/ROM”-“下载到RAM/ROM”，下载成功命令和输出窗口会有提示，同时程序下载到控制器并自动运行。 RAM 下载掉电后程序不保存，ROM 下载掉电后程序保存。下载到 ROM 的程序下次连接上控制器之后程序会自动按照任务号运行。</p>	<p>成功下载到 RAM:</p>  <p>成功下载到 ROM:</p> 
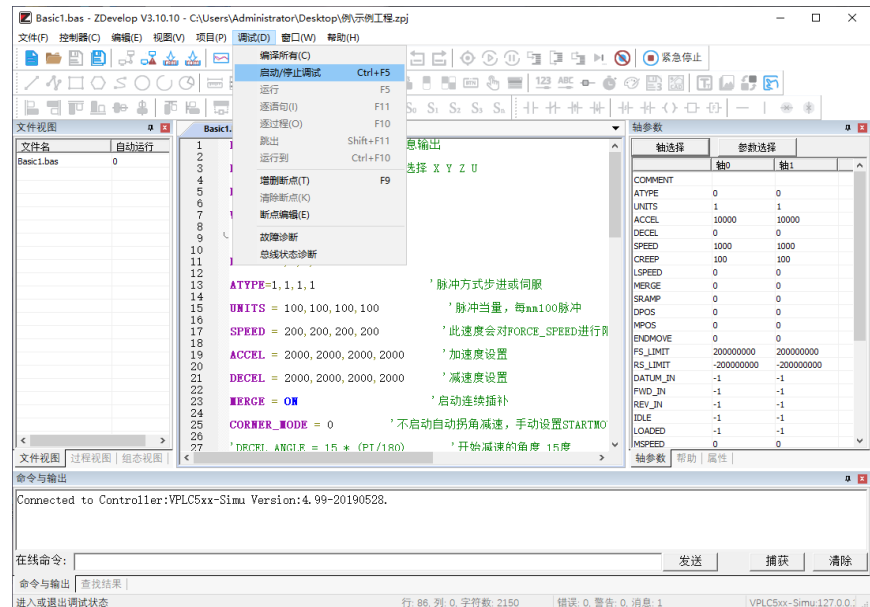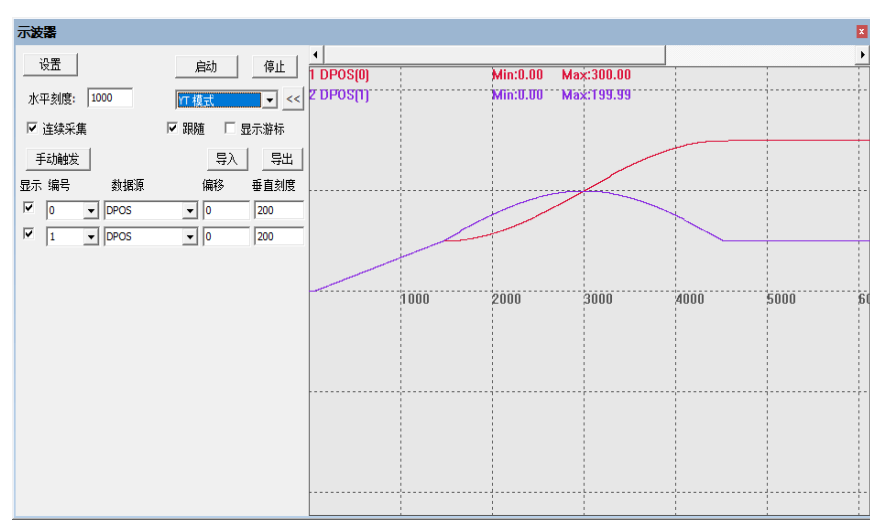
<p>7</p> <p>点击菜单栏“调试”-“启动/停止调试”调用任务与监视窗口。因为之前下载过了，这里选择附加到当前程序即可。</p>	
<p>8</p> <p>在菜单栏“视图”-“示波器”打开示波器窗口 示波器使用参见正运动小助手“快速入门 篇九：如何进行运动控制器示波器的应用”</p>	
<p>注意：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 打开工程项目时，选择打开项目 <b>zpj</b> 文件，若只打开其中的 <b>Bas</b> 文件，程序无法下载到控制器。</li> <li>2. 不建立项目的时候，只有 <b>Bas</b> 文件无法下载到控制器。</li> <li>3. 自动运行的数字 <b>0</b> 表示任务编号，以任务 <b>0</b> 运行程序，任务编号不具备优先级。</li> <li>4. 若整个工程项目内的文件都不设置任务编号，下载到控制器时，系统提示如下信息 <b>WARN: no program set autorun</b></li> </ol>	

## 5.2 PC 上位机编程应用




控制器支持 windows, linux, Mac, Android, wince 各种操作系统下的开发, 提供 vc, c#, vb.net, labview 等各种环境的 dll 库, 如下图。上位机软件编程参考《ZMotion PC 函数库编程手册》。



使用 PC 上位机软件开发的程序无法下载到控制器, 通过 dll 动态库连接到控制器, 开发时需要将 dll 库添加到头文件中并声明。

VS 中的 c++项目开发过程如下:

步骤	操作	显示界面
1	打开 VS, 点击菜单“文件”→“新建”→“项目”, 启动创建项目向导。	
2	选择开发语言为“Visual C++”和程序类型“MFC 应用程序”。	
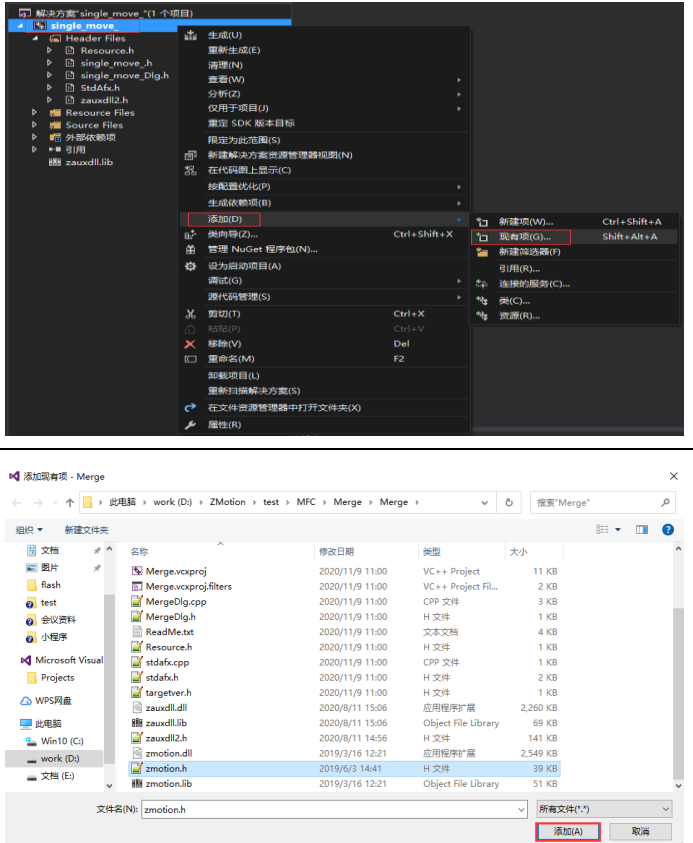
<p>3</p>	<p>下一步，选择类型为“基于对话框”，下一步或者完成。</p>	
<p>4</p>	<p>找到厂家提供的光盘资料里面的 C++函数库，路径如下(64 位库为例)</p>	
<p>5</p>	<p>将上述路径下面的所有 DLL 相关库文件复制到新建的项目里面。</p>	
<p>6</p>	<p>在项目中添加静态库和相关头文件。静态库：zauxdll.lib,zmotion.lib 相关头文件：zauxdll2.h,zmotion.h</p>	<p>1)先右击头文件，接着依次选择：“添加”→“现有项”。</p> <p>2)在弹出的窗口中依次添加静态库和相关头文件。</p> 

7

声明相关的头文件和定义控制器连接句柄，至此项目新建完成。

```
single_move_Dlg.cpp  x
single_move_ (全局范围)
// single_move_Dlg.cpp : implementation file
//
#include "stdafx.h"
#include "single_move_.h"
#include "single_move_Dlg.h"
#include "zauxdll2.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

//////////////////////////////////////
// CSingle_move_Dlg dialog

ZMC_HANDLE g_handle = NULL; //控制器链接句柄
```

## 第六章 运行与维护

运动控制器正确的运行及维护不但可以保证和延长设备本身的生命周期，为防止设备性能劣化或降低设备失效的概率，按事先规定的计划或相应技术条件的规定进行的技术管理措施。

### 6.1 定期检查与维护

工作环境等对控制器有影响，所以，通常以 6 个月~1 年的检查周期为标准对其做定期检查，可以根据周围环境适当调整运动控制器的检查周期，使其工作在规定的标准环境中。

检查项目	检查内容	检查标准
电源	测量电压是否为额定值	DC 24V (-10%~10%)
周围环境	环境温度是否在规定范围内（柜内安装时，柜内温度即环境温度）	-20℃-60℃
	环境湿度是否在规定范围内（柜内安装时，柜内湿度即环境湿度）	10%-95% 非凝结
	是否有阳光直射	应无
	有无水、油、化学品等的飞沫	应无
	有无粉尘、盐分、铁屑、污垢	应无
	有无腐蚀性气体	应无
	有无易燃、易爆性气体或物品	应无
	控制器是否受到振动或冲击	应在耐振动、耐冲击的范围内
	散热性是否良好	应保持良好通风及散热
安装和接线状态	基本单元和扩展单元是否安装牢固	安装螺丝应上紧、无松动
	基本单元和扩展单元的联接电缆是否完全插好	联接电缆不能松动
	外部接线的螺丝是否松动	螺丝应上紧、无松动
	线缆是否损坏，老化，开裂	线缆不能有任何外观异常

## 6.2 常见问题

常见问题	解决建议
电机不转动	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 轴类型 ATYPE 配置是否正确；</li> <li>2. 确认是否有硬件限位、软件限位、报警信号起作用，轴状态是否正常；</li> <li>3. 电机是否使能成功；</li> <li>4. 确认脉冲当量 UNITS、速度的值是否合适，如果有编码器反馈查看 MPOS 是否变换；</li> <li>5. 确认脉冲模式和驱动器的脉冲模式是否匹配；</li> <li>6. 控制器端或驱动器端是否产生报警；</li> <li>7. 检查接线是否正确；</li> <li>8. 确认控制器是否正常发送脉冲。</li> </ol>
限位信号不起作用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 限位传感器工作是否正常，“输入口”视图是否可以监控到限位传感器的信号变化；</li> <li>2. 限位开关的映射是否正确；</li> <li>3. 限位传感器和控制器的公共端是否相连。</li> </ol>
输入口检测不到信号	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 限位传感器工作是否正常，“输入口”视图是否可以监控到限位传感器的信号变化；</li> <li>2. 限位开关的映射是否正确；</li> <li>3. 限位传感器和控制器的公共端是否相连。</li> </ol>
输出口操作无响应	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查是否需要 IO 电源；</li> <li>2. 检查输出口编号是否与操作的一致。</li> </ol>
POWER 灯亮，RUN 灯不亮	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查供电电源功率是否充足，此时最好给控制器单独供电，调整好重启控制器；</li> <li>2. ALM 灯是否有规律的闪烁（硬件问题）。</li> </ol>
RUN 灯亮，ALM 灯也亮	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 程序运行错误，请查验 ZDevelop 错误代码，检查应用程序。</li> </ol>
控制器与 PC 串口连接失败	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 串口参数是否被运行程序修改，可以通过?*SETCOM 查看当前的所有串口配置；</li> <li>2. 查看 PC 的串口参数与控制器是否匹配；</li> <li>3. 打开设备管理器，查看 PC 的串口驱动是否正常。</li> </ol>
CAN 扩展模块连接不上	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查 CAN 接线和供电回路，120 欧姆电阻是否有安装在两端；</li> <li>2. 检查主从端配置，通讯速度配置等；</li> <li>3. 检查拨码开关，是否有多个扩展模块采用同样的 ID。</li> <li>4. 干扰严重的场合使用双绞线、屏蔽层接地，使用双电源供电（扩展模块主电源和 IO 电源分开供电）</li> </ol>



控制器与 PC 网口连接失败	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查 PC 的 IP 地址，需要与控制器 IP 在同一网段；</li><li>2. 检查控制器 IP 地址，可以用串口连接后查看、获取；</li><li>3. 网口灯不亮时检查接线是否正常；</li><li>4. 控制器的电源灯 POWER 和运行指示灯 RUN 是否正常亮起；</li><li>5. 网线是否有问题，更换质量好的网线再尝试连接；</li><li>6. 检查控制器 IP 是否和其他设备冲突；</li><li>7. 检查控制器的网口通道 ETH 是否全部被其他设备占用，将其他设备断开之后在尝试连接；</li><li>8. 多网卡的情况下建议禁用其他网卡，或者更换电脑再连接；</li><li>9. 检查 PC 防火墙设置；</li><li>10. Ping 一下控制器 IP，看是否能 Ping 通控制器，若无法 Ping 通，检查物理接口，或者网线；</li><li>11. arp -a 查询 IP 地址和 MAC 地址。</li></ol>
----------------	---

## 第七章 售后服务

### 服务对象

本售后服务条款规定的服务内容适用于在中国市场上通过正运动技术及其授权的合法渠道购买的运动控制器、运动控制卡、扩展模块、人机界面等。

### 服务项目

#### 1. 保修期：12 个月。

在保修期内，如果产品发生非人为故障，我们为您提供保修服务。请客户联系商务人员并填写《维修申请表》（主要信息如：产品型号、序列号、故障描述、特殊要求等），寄到我们公司，我们将在维修周期内完成维修并寄还给您。

保修期计算方法，一般按条码管理扫描出库时间作为发货时间（如果客户能提供确切的发货时间证明，也可以按照该时间作为发货时间）。

#### 2. 换货：

自产品发货之日起 3 个月内，如果产品发生非人为故障，我们可以为您更换同型号产品。

#### 3. 终身维护：

我们将为客户提供终身维护服务。在保修期内但不符合保修条件或超过保修期限的故障产品，我们提供有偿维修服务，在客户确认接受产品的维修费用后，我们安排进行产品的维修。但对已经停产的产品，或缺乏维修物料，或损坏过于严重无维修价值的返回品则无法提供维修服务。

#### 4. 维修费用：

- 1) 保修期内的产品，非人为原因引起的故障，免费维修；
- 2) 超保修期或人为损坏产品收费标准，我们将根据不同型号和损坏程度收取元件的成本费、人工费和运费；具体的费用，由对接的商务人员报价给您；
- 3) 运费：保修范围内产品运费由我司负担单程，非保修范围内的产品运费由客户负担；

#### 5. 不享受免费保修的情况：

- 1) 由于火灾、水灾、地震等不可抗力因素造成的产品故障；
- 2) 由于客户安装或者使用不当所导致的损坏；
- 3) 未经正运动技术授权的人员对产品进行了拆卸、维修或者改装造成的产品故障；
- 4) 非正运动技术直销或授权的合法渠道购买的产品；
- 5) 产品的编码撕毁、涂改或者其他原因造成的产品编码无法辨认；

深圳市正运动技术有限公司  
Shenzhen Zmotion Technology Co.,Ltd.

电话：0755-3297 6042

传真：0755-2606 6955

网站：www.zmotion.com.cn

业务咨询专线：400-089-8936

技术支持专线：400-089-8966

业务咨询邮箱：sales@zmotion.com.cn

技术支持邮箱：support@zmotion.com.cn

地址：深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼

深圳正运动公司版权所有，相关规格如有变动，恕不另行通知



正运动技术



正运动小助手